



HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Ezt a használati utasítást a Leitz-Hungaria Kft fordította Önnek!

Látogasson el weboldalunkra a következő QR-kód vagy webes link segítségével, ahol további információkat találhat erről a termékről, illetve a használati utasítás elérhető fordításairól.



www.bresser.de/P7003300



www.bresser.de/P7803300



www.bresser.de/P7903300




Garancia



www.bresser.de/warranty_terms

ÚJRAHASZNOSÍTÁS




Cet appareil et ses accessoires se recyclent

À DÉPOSER EN MAGASIN

OU

À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

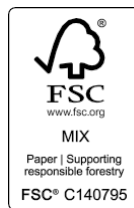



ALKALMAZÁS LETÖLTÉSE:

WSLINK



A Weather Underground a The Weather Channel, LLC. bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és nemzetközi szinten egyaránt. A Weather Underground logó a Weather Underground, LLC. védjegye. További információk a Weather Undergroundról a www.wunderground.com oldalon találhatók. Az Apple és az Apple logó az Apple Inc. védjegye, amelyek az Egyesült Államokban és más országokban be vannak jegyezve. Az App Store az Apple Inc. szolgáltatás védjegye, amely az Egyesült Államokban és más országokban be van jegyezve. A Google Play és a Google Play logó a Google Inc. védjegyei.


Produkt / Termék	Cikkszám
Állomás + 7 az 1-ben érzékelő	7003300
Csak 7 az 1-ben érzékelő	7803300
Csak állomás	7903300

Ezt a használati utasítást a Leitz-Hungaria Kft fordította Önnek!

1.	Bevezetés	46
1.1	Gyors útmutató	47
1.2	Szállítási tartalom/csomagolás tartalma	47
1.2.1	Szerelőkészlet	47
2.	Előzetes telepítés	48
2.1	Pénztár	48
2.2	Helyszín kiválasztása	48
3.	Első lépések	48
3.1	Vezeték nélküli 7 az 1-ben érzékelő	48
3.2	Vezeték nélküli 7 az 1-ben érzékelő telepítése	48
3.2.1	Akkumulátor és telepítés	49
3.2.2	Az állvány és az oszlop összeszerelése	49
3.2.3	Szerelési útmutató	50
3.3	További érzékelők szinkronizálása (opcionális)	51
3.3.1	Hő- és páratartalom-érzékelők	51
3.4	A konzol beállítása	51
3.4.1	A kijelző konzol bekapcsolása	51
3.4.2	A kijelzőkonzol beállítása	52
3.4.3	A vezetékek nélküli 7 az 1-ben érzékelősorozat szinkronizálása	52
3.4.4	Adatok törlése	52
4.	Kijelzőkonzol funkciói és működése	53
4.1	Képernyő megjelenítése	53
4.2	Kijelzőkonzol gombok	53
4.3	Idő és dátum	54
4.3.1	Időszinkronizálás állapota	54
4.3.2	Wi-Fi kapcsolat	55
4.3.3	Vezeték nélküli érzékelő jel vétele	55
4.3.4	Holdfázis	55
4.4	Idő, dátum, egység és egyéb beállítások	56
4.5	Riasztási idő beállítása	56
4.5.1	Riasztás és hőmérséklet-előriasztás funkció aktiválása	57
4.5.2	Riasztás működése	57
4.6	Magas/alacsony időjárás riasztás beállítása	57
4.6.1	Időjárás riasztás működése	58
4.7	A konzol funkciói	59
4.7.1	Időjárás-előjelzés	59
4.7.2	Légnyomás	59
4.7.3	Külső hőmérséklet, páratartalom	60
4.7.4	Időjárás index	60
4.7.5	Beitéri és opcionális CH1 ~ 7 hőmérséklet és páratartalom	61
4.7.6	Szél	61
4.7.7	Eső	63
4.7.8	Fényerősség, UV-index és leégési idő	63
4.8	Trendjelző	64
4.9	Maximális/minimális rekordok	64
4.9.1	MAX / MIN rekordok	65
4.9.2	A MAX / MIN rekordok törlése	65
4.10	AZ ELMÚLT 24 ÓRA ADATAI	65
4.11	Háttérvilágítás	65
5.	Csatlakoztassa a konzolt a Wi-Fi-hez	66
5.1	WSLink konfigurációs alkalmazás letöltése	66
5.2	Konzol hozzáférési pont módban	66
5.3	Konzol hozzáadása a WSLinkhez	67
5.4	Új konzol beállítása a WSLink segítségével	68
5.5	Időjárás szerver beállítása	69
5.6	Kalibrálás	70
5.7	Firmware	71
6.	Fiók létrehozása az időjárás szerverhez	71
6.1	Weather Underground (WU) esetén	71

6.2	Weathercloud (WC) esetén	73
6.3	PWSWeather számára	74
6.4	Awekas számára	74
7.	WUnderground és Weathercloud élő adatok megtekintése	75
7.1	Időjárási adatok megtekintése a WUnderground alkalmazásban	75
7.2	Időjárási adatok megtekintése a Weathercloudban	75
7.3	Időjárási adatok megtekintése a WSLink alkalmazáson keresztül	76
8.	Karbantartás	76
8.1	Firmware frissítés	76
8.1.1	Firmware frissítés lépései	76
8.2	Akkumulátor cseréje	76
8.2.1	Az érzékelősorozat kézi újrapárosítása	77
8.3	Visszaállítás és gyári beállítások visszaállítása	77
8.4	Vezeték nélküli 7 az 1-ben érzékelősor karbantartása	77
9.	Hibaelhárítás	78
10.	Műszaki adatok	78
10.1	Konzol	78
10.2	Vezeték nélküli 7 az 1-ben érzékelő	80

A felhasználói kézikönyvről

 Ez a használati utasítás a készülék részét képezi. Használat előtt figyelmesen olvassa el a biztonsági utasításokat és a használati utasítást. Önze meg ezeket az utasításokat későbbi újrafelhasználás céljából. Ha a készüléket eladja vagy másnak adja, a használati utasítást át kell adnia a termék új tulajdonosának/felhasználójának.

Ez a termék kizárólag magáncélú használatra készült. Multimédiás szolgáltatások használatára szolgáló elektronikus eszközként fejlesztették ki.

Ez a szimbólum figyelmeztetést jelöl. A biztonságos használat érdekében mindig tartsa be a dokumentációban leírt utasításokat.



Ezt a szimbólumot egy felhasználói tipp követi.



Övintézkedések



- A „Felhasználói kézikönyv” megőrzése és elolvasása erősen ajánlott. A gyártó és a szállító nem vállal felelősséget a helytelen leolvasásokért, az exportadatok elvesztéséért és a pontatlan leolvasásból eredő következményekért.
- A kézikönyvben szereplő képek eltérhetnek a tényleges kijelzőtől.
- A kézikönyv tartalma a gyártó engedélye nélkül nem reprodukálható.
- A termék műszaki adatai és a felhasználói kézikönyv tartalma előzetes értesítés nélkül változhat.
- A termék nem használható orvosi célokra vagy nyilvános tájékoztatásra.
- Ne tegye ki a készüléket túlzott erőhatásnak, ütésnek, pornak, hőmérsékletnek vagy páratartalomnak.
- Ne takarja el a szellőzőnyílásokat újságpapírral, függönnyel vagy más tárgyakkal.
- Ne merítse vízbe a készüléket. Ha folyadékot önt rá, azonnal törölje szárazra egy puha, szőszmentes ruhával.
- Ne tisztítsa a készüléket súroló vagy maró hatású anyagokkal.
- Ne nyúljon a készülék belső alkatrészeihez. Ez érvényteleníti a garanciát.
- A termék bizonyos fajtákra való elhelyezése a felület károsodását okozhatja, amelyért a gyártó nem vállal felelősséget. További információkért olvassa el a bútorgyártójának ápolási utasításait.
- Kizárólag a gyártó által megadott tartozékokat/kiegészítőket használja.
- Ez a termék nem játék. Tartsa távol gyermekektől.
- A konzol kizárólag beltéri használatra alkalmas.
- A konzolt legalább 20 cm-re helyezze el a közelben tartózkodó személyektől.
- A konzol üzemi hőmérséklete: -5 °C ~ 50 °C

Ezt a használati utasítást a Leitz-Hungaria Kft fordította Önnek!

Figyelmeztetés

- Ne nyelje le az elemet. Kémiai égési sérülés veszélye.
- Az új és a használt elemeket tartsa külön. Ha az elemfedél nem záródik biztonságosan, ne használja tovább a terméket, és tartsa távol a gyermekektől.
- Ha úgy gondolja, hogy az akkumulátorokat lenyelték vagy a test bármely részébe helyezték, azonnal forduljon orvoshoz.
- A készülék csak ≤ 2 m magasságban szerelhető fel. (A berendezés tömege ≤ 1 kg)
- Ez a termék kizárólag a mellékelt adapterrel használható: Gyártó: Dong Guan Shi Jie Hua Xu Electronics Factory Modell: HX075B-0501000-AX
- A termék ártalmatlanításakor ügyeljen arra, hogy azt külön gyűjtésként össze speciális kezelés céljából.
- Az AC/DC adapter leválasztó eszközként szolgál.
- A készülék AC/DC adapterét nem szabad eltakarni, és a rendeltetészerű használat során könnyen hozzáférhetőnek kell lennie.
- A tápellátás teljes leválasztásához a készülék AC/DC adapterét le kell választani a hálózatról.

Figyelem

- Akkumulátor helytelen cseréje robbanásveszélyt jelent. Csak azonos vagy azzal egyenértékű típusúval cserélje ki.
- Az akkumulátort használat, tárolás vagy szállítás közben nem szabad magas vagy alacsony hőmérsékletnek, valamint nagy magasságban alacsony légnyomásnak kitenni.
- A nem megfelelő típusú akkumulátor behelyezése robbanást vagy gyúlékony folyadék vagy gáz szivárgásához vezethet.
- Az akkumulátor tűzbe vagy forró sütőbe való dobása, illetve mechanikus összetörése vagy felvágása robbanást okozhat.
- robbanásához vezethet.
- Az akkumulátor rendkívül magas hőmérsékletű környezetben való hagyása robbanást vagy gyúlékony folyadék vagy gáz szivárgásához vezethet.
- Az akkumulátor rendkívül alacsony légnyomásnak való kitétsége robbanást vagy gyúlékony folyadék vagy gáz szivárgásához vezethet.

1. Bevezetés

Köszönjük, hogy a 1-ben professzionális érzékelővel ellátott WI-FI időjárásállomást választotta. Ez a rendszer pontos és részletes időjárási adatokat gyűjt és automatikusan feltölt a Weather Underground, a Weathercloud weboldalra és harmadik fél időjárási platformjára, ahol szabadon hozzáférhet és feltöltheti időjárási adatait. Ez a termék professzionális időjárás-megfigyelőknek készült, és exkluzív alkalmazással rendelkezik az egyszerű beállításához. PC/Mac használata nélkül is megkapja saját helyi előrejelzését, a legmagasabb/legalacsonyabb értékeket, az összegeket és az átlagokat gyakorlatilag minden időjárási változéhoz. Ez az időjárási állomás, amely a vezeték nélküli érzékelősor hőmérséklet-, páratartalom-, szél-, eső-, UV- és fényintenzitás-adatait továbbítja a konzolnak. Ez az érzékelősor teljesen összeszerelt és kalibrált, így könnyen telepíthető. Alacsony teljesítményű rádiófrekvencián képes adatokat küldeni a konzolnak akár 150 m / 450 láb távolságból (látóvonalban).

A konzolba egy nagy sebességű processzor van beépítve, amely elemzi a fogadott időjárási adatokat, és ezeket a valós idejű adatokat az otthoni WI-FI útválasztón keresztül közzé lehet tenni az időjárási platformokon.

A konzol szinkronizálható az internetes időszerverrel is, hogy az idő és az időjárási adatok időbélyegzője nagy pontosságú legyen. A színes háttérrel rendelkező LCD-kijelző informatív időjárási adatokat jelenít meg, olyan fejlett funkciókkal, mint a magas/alacsony riasztás, különböző időjárási indexek és MAX/MIN rekordok. Kalibrálási és hordfázis-funkciójával ez a rendszer valóban egy rendkívül személyes, mégis professzionális időjárási állomás a saját kertjében.

Ezt a használati utasítást a Leitz-Hungaria Kft fordította Önnek!


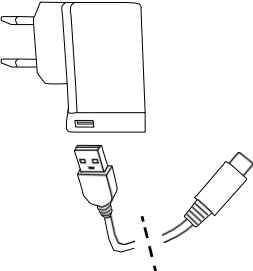


1.1 Gyors útmutató

A következő gyors útmutató tartalmazza az időjárásállomás telepítéséhez és üzemeltetéséhez, valamint az internetre való feltöltéshez szükséges lépéseket, a vonatkozó szakaszokra való hivatkozásokkal együtt.










Lépés	Leírás	Rész
1	Kapcsolja be a 7 az 1-ben vezeték nélküli érzékelő rendszert	3.2
2	Kapcsolja be a kijelző konzolt, és párosítsa az érzékelővel.	3.4
3	A dátum és az idő kézi beállítása (ez a lépés nem szükséges, ha az időjárásállomás csatlakozik az internethez, és az időszinkronizálási funkció be van kapcsolva)	4.4
4	Fiók létrehozása és az időjárásállomás regisztrálása a WUnderground és/vagy a Weathercloud oldalon	6
5	Csatlakoztassa az időjárásállomást a WI-FI-hez a WSLink APP segítségével	5.1-5.5

1.2 Szállítási tartalom/csomagolás tartalma

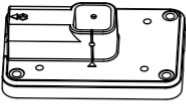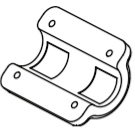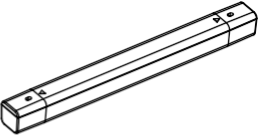A dobozban a következő tárgyakat találja.

			
WIFI időjárásállomás	DC 5V1A EU/UK adapter	7 az 1-ben érzékelő	Kézikönyv

1.2.1 Szerelőkészlet

		
1. Oszlopra szerelhető állvány	2. Rögzítőbilincs	3. Műanyag oszlop
		
4. Csavarok	5. Hatlapú anyák	6. Lapos alátétek
		
7. Csavarok	8. Hatlapú anya	9. Gumi alátétek

Ezt a használati utasítást a Leitz-Hungaria Kft fordította Önnek!

2. Telepítés előtti ellenőrzés

2.1 Ellenőrzés

Mielőtt véglegesen felszerelné az időjárásállomást, javasoljuk, hogy a felhasználó egy könnyen hozzáférhető helyen próbálja ki az időjárásállomást. Így megismerkedhet az időjárásállomás funkcióival és kalibrálási eljárásaival, és biztosíthatja a megfelelő működést, mielőtt véglegesen felszerelné.

2.2 Helyszín kiválasztása


Az érzékelősorozat telepítése előtt vegye figyelembe a következőket:

1. Az esőmérőt néhány havonta meg kell tisztítani.
2. Az elemeket 2–2,5 évente cserélni kell.
3. Kerülje a szomszédos épületekről és szerkezetekről visszaverődő sugárzó hőt. Ideális esetben az érzékelő 1,5 m-re (5 láb) kell elhelyezni bármely épülettől, szerkezettől, talajtól vagy tetőtől.
4. Válasszon egy nyílt, közvetlen napfénynek kitett területet, ahol nincs akadálya az esőnek, a szélnek és a napfénynek.
5. Az érzékelősor és a kijelzőkonzol közötti átviteli távolság 150 m-re (vagy 450 lábra) is elérheti, feltéve, hogy nincs zavaró akadály közöttük vagy a közelükben, például fák, tornyok vagy nagyfeszültségű vezetékek. Ellenőrizze a vételi jel minőségét, hogy biztosítsa a jó vételt.
6. A háztartási készülékek, például a hűtőszekrény, a világítás és a fényerőszabályzók elektromágneses interferenciát (EMI) okozhatnak, míg az azonos frekvenciatartományban működő eszközök rádiófrekvenciás interferenciája (RFI) jelzavarokat okozhat. A legjobb vétel érdekében válasszon olyan helyet, amely legalább 1-2 méterre (3-5 láb) van ezekektől az interferenciaforrásoktól.

3. Első lépések

3.1 Vezeték nélküli 7 az 1-ben érzékelő

1. Antenna
2. Esőgyűjtő
3. UV / fényérzékelő
4. Rögzítőoszlop
5. Szerelőalap
6. Egyensúlyjelző
7. Szélcsészék
8. Sugárzásvédő pajzs
9. Szélkakas
10. Piros LED jelzőfény
11. [RESET] gomb
12. Akkumulátor fedél
13. Rögzítőkapocs
14. Esőérzékelő
15. Billenő vödör
16. Leeresztő lyukak

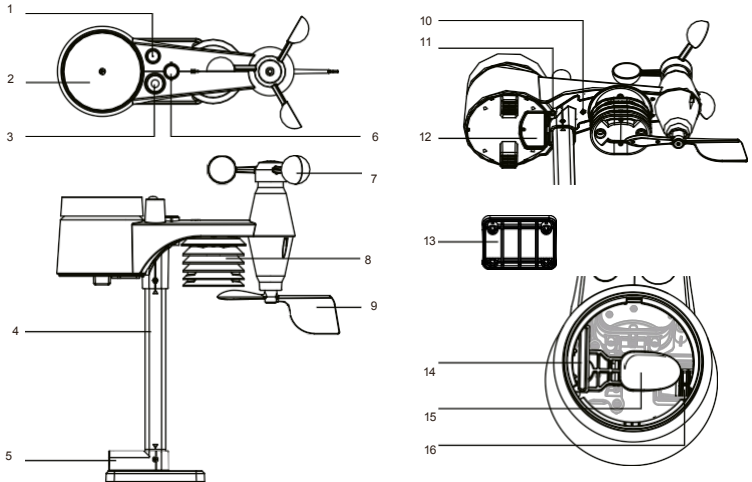

3.2 Telepítse a vezeték nélküli 7-IN-1 érzékelőt

A vezeték nélküli 7-IN-1 érzékelő méri a szél sebességét, irányát, az esőmennyiséget, az UV-indexet, a fényintenzitást, a hőmérsékletet és a páratartalmat. Teljesen összeszerelt és kalibrált, így könnyen telepíthető.

3.2.1 Akkumulátor és telepítés

Csavarja le az egység alján található akkumulátor fedelét, és helyezze be az akkumulátorokat a jelzett +/- polaritásnak megfelelően.

Csavarozza vissza szorosan az akkumulátor fedelét.



Megjegyzés:

- Győződjön meg arról, hogy a vízálló O-gyűrű megfelelően van-e behelyezve, hogy biztosítsa a vízállóságot.
- A piros LED 12 másodpercenként villogni kezd.



3.2.2 Az állvány és a rúd összeszerelése


1. lépés

Helyezze a rúd felső végét az időjárás-érzékelő négyzet alakú nyílásába.




Megjegyzés:

Győződjön meg arról, hogy a rúd és az érzékelő jelzője egy vonalban van.

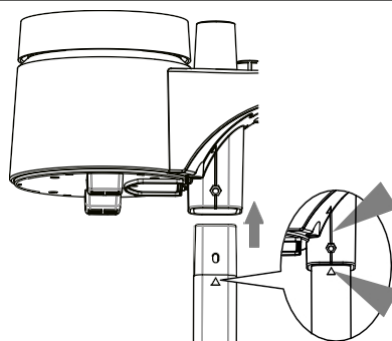

2. lépés

Helyezze az anyát az érzékelő hatszögletű lyukába, majd illessze be a csavart a másik oldalon, és csavarhúzóval húzza meg.

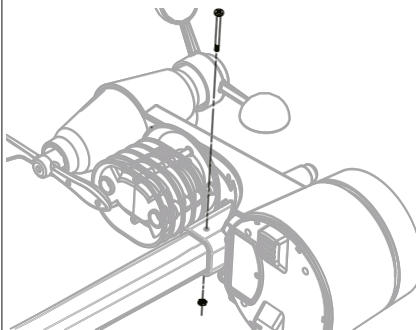


3.

Helyezze a rúd másik végét a műanyag állvány négyzet alakú lyukába.




Megjegyzés

Győződjön meg arról, hogy a rúd és az állvány jelzője egy vonalban van.

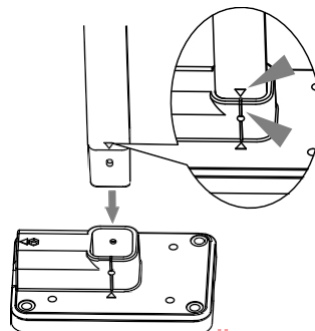

Ezt a használati utasítást a Leitz-Hungaria Kft fordította Önnek!


4. Helyezze az anyát az állvány hatszögletű lyukába, majd illessze be a csavart a másik oldalra, és csavarhúzóval húzza meg.

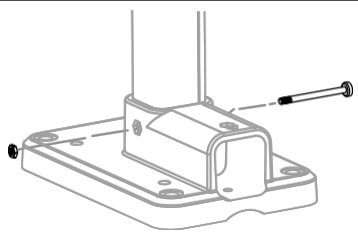

A pontos eső- és szélmérsék érdekében szerelje fel a vezeték nélküli 7 az 1-ben érzékelőt egy nyitott helyre, ahol az érzékelő felett és körül nincs akadály. Szerelje fel az érzékelőt úgy, hogy a kisebbik vége észak felé nézzen, hogy a szélirány-szárny megfelelően legyen tájolva.


Rögzítse a tartóállványt és a bilincset (mellékelve) egy oszlophoz vagy rúdhoz, és hagyjon legalább 1,5 m-es távolságot a talajtól.

A rúdra való felszerelés előtt helyezzen el gumpámákat.

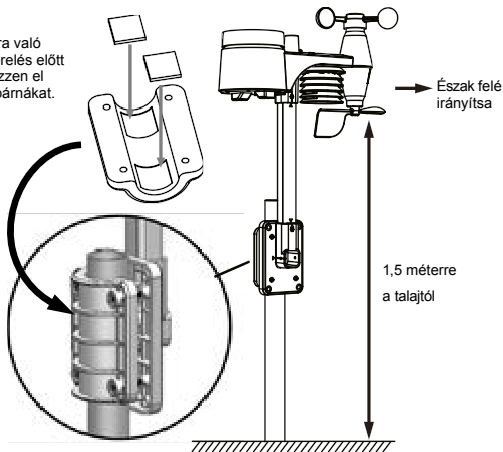


3.2.3 Szerelési útmutató

1. A jobb és pontosabb szélmérési eredmények érdekében.
2. Válasszon egy nyitott területet az LCD konzol 150 méteres körzetében.
3. A pontosabb eső- és szélmérsék érdekében a vezeték nélküli 7 az 1-ben érzékelőt a lehető legszintesebben szerelje fel.
4. Szerelje fel a vezeték nélküli 7 az 1-ben érzékelőt úgy, hogy a szélmérő vége észak felé mutasson, hogy a szélkakas iránya helyesen legyen beállítva.

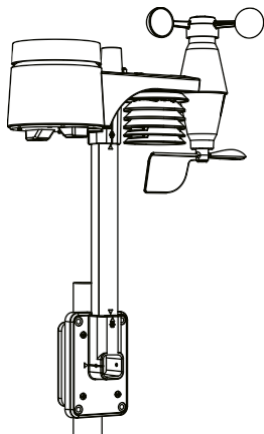

A. Rúdra történő felszerelés (a rúd átmérője 1"-1,3") (25-33 mm)

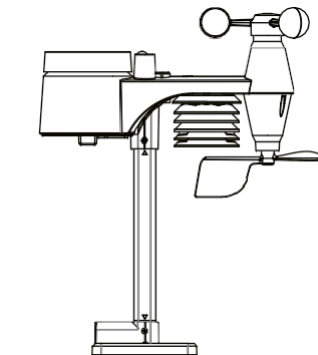




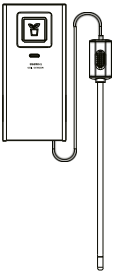


B. Korlátra történő felszerelés

Ezt a használati utasítást a Leitz-Hungaria Kft fordította Önnek!

3.3 További érzékelők szinkronizálása (opcionális)

A konzol legfeljebb 7 opcionális vezeték nélküli hő- és páratartalom-érzékelőt tud támogatni. Kérjük, vegye fel a kapcsolatot helyi kereskedőjéhez a különböző érzékelőkkel kapcsolatos részletekért.

3.3.1 Hő- és páratartalom-érzékelők


Modell	Támogatott érzékelők száma	Leírás	Kép
 7009971		Nagy pontosságú hő- és páratartalom-érzékelő Érzékelő adatok: CH1~7 hőmérséklet és páratartalom	
 7009972		Talajnedvesség- és hőmérséklet-érzékelő Érzékelő adatok: CH1~7 talajnedvesség és hőmérséklet	
 7009973		Medence-érzékelő Érzékelő adatok: CH1~7 vízhőmérséklet	

3.4 A konzol beállítása

Kövesse az eljárást a konzol vezeték nélküli érzékelősorral és WI-FI-vel való csatlakoztatásához.

3.4.1 Kapcsolja be a kijelző konzolt

1. Távolítsa el a főegység alján található akkumulátor fedelét.
2. Helyezzen be 3 új AAA elemet.
3. Helyezze vissza az akkumulátor fedelét.
4. Csatlakoztassa a kijelzőkonzol tápcsatlakozóját a mellékelt USB-C típusú kábellel egy 5 V 1 A-es USB-tápegységhez.

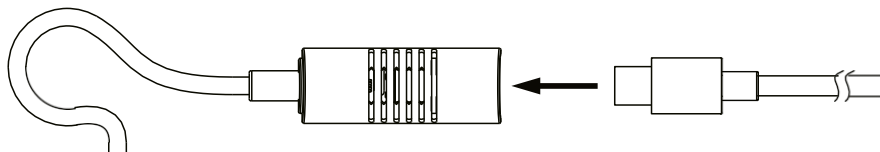

Megjegyzés:

- A tartalék akkumulátor a következőket tudja menteni: idő és dátum, maximális/minimális időjárás adatok, előzmények, csapadékadatok és riasztási beállítások értékei/állapota.

Ezt a használati utasítást a Leitz-Hungaria Kft fordította Önnek!

- A beépített memória a következőket tudja menteni: WI-FI beállítások, féltéke beállítások, kalibrációs értékek és érzékelő azonosító.
- Kérjük, mindig vegye ki a tartalék akkumulátort, ha a készüléket egy ideig nem fogja használni. Kérjük, vegye figyelembe, hogy még akkor is, ha a készüléket nem használja, bizonyos beállítások, például az óra, a riasztási beállítások és a memóriában tárolt adatok továbbra is lemerítik a tartalék akkumulátort.

3.4.2 A konzol beállítása

1. A konzol bekapcsolása után az LCD összes szegmense megjelenik.
2. A konzol automatikusan elindítja az AP módot, és a képernyőn megjelenik az „AP” ikon. **A 5.2 szakaszban** leírtak szerint állítsa be a WI-FI kapcsolatot.



Megjegyzés:

Ha a konzol bekapcsolásakor nem jelenik meg a kijelző, nyomja meg a [**RESET**] gombot egy hegyes tárgy segítségével. Ha ez a folyamat sem segít, vegye ki a tartalék akkumulátort, húzza ki az adaptert, majd indítsa újra a konzolt.

3.4.3 Vezeték nélküli 7 az 1-ben érzékelősorozat szinkronizálása

A konzol bekapcsolása után, még szinkronizálási módban, a 7 az 1-ben érzékelő automatikusan párosítható a konzolhoz (amit az antenn  villogása jelez). A felhasználó a [**SENSOR / WI-FI**] gomb megnyomásával manuálisan is újraindíthatja a szinkronizálási módot. A párosítás után az érzékelő jelerősség-jelzője és az időjárási adatok megjelennek a konzol kijelzőjén.

3.4.4 Adatok törlése

A vezeték nélküli 7-in-1 érzékelő telepítése során az érzékelők valószínűleg bekapcsolódtak, ami hibás csapadék- és szélmérésekhez vezetett. A telepítés után a felhasználó törölheti az összes hibás adatot a kijelző konzolról. Ehhez egyszerűen nyomja meg egyszer a [**RESET**] gombot a konzol újraindításához.

4. A kijelző konzol funkciói és működése



4.1 Képernyő kijelző



1	2	3	4
5	6	7	
8			

1. Kültéri hőmérséklet és páratartalom
2. Szélirány és -sebesség
3. Időjárás-előrejelzés és barométer
4. Beltéri hőmérséklet és páratartalom
5. Időjárási index
6. UV-index és fényintenzitás (SUN)
7. Csapadék és csapadékmennyiség
8. Idő, naptár, holdfázis és napkelte/napnyugta

4.2 Kijelzőkonzol gombok

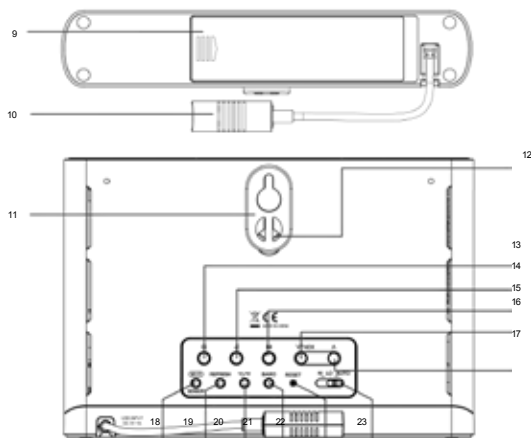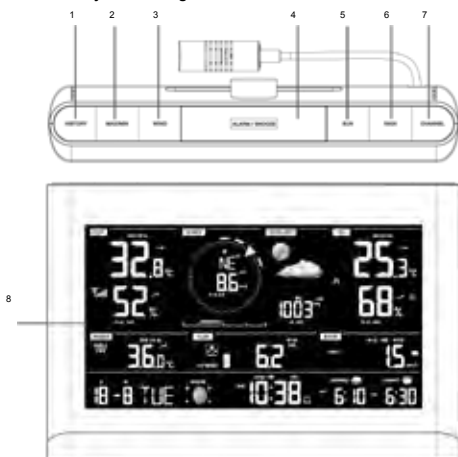

Sz	Kulcs / Alkatrész neve	Leírás
1	ELŐZMÉNYEK	Nyomja meg a gombot a elmúlt 24 óra rekordjainak megtekintéséhez
2	MAX / MIN	Az utolsó visszaállítás óta eltelt idő maximális és minimális értékeinek közötti váltáshoz
3	SZÉL	Nyomja meg a gombot az átlagos, a beaufort és a szélillókeses szélesebbég közötti váltáshoz.
4	RIASZTÁS / ALVÁS	Nyomja meg a gombot az ébresztő hangjának leállításához
5	SUN	Nyomja meg a gombot a napfény intenzitása, az UV-index és a léegés ideje közötti váltáshoz.

Sz	Gomb / Alkatrész neve	Leírás
6	ESŐ	Nyomja meg a gombot az eső intenzitása és a különböző időszakok csapadékmennyisége közötti váltáshoz.

7	CSATORNA	Nyomja meg a gombot a beltéri és a Ch 1~7 hőmérséklet és páratartalom közötti váltáshoz.
8	Kijelző	
9	Elemtartó fedél	
10	USB Type-C tápcsatlakozó	
11	Hosszabbított fali tartó	
12	Fali tartó furat	
13	SET	Tartsa lenyomva 2 másodpercig az idő, a dátum és egyéb beállítások megadásához
14	Riasztás	Nyomja meg a riasztás idejének megtekintéséhez
15	RIASZTÁS	Nyomja meg a figyelmeztetés beállítási értékeinek megjelenítéséhez
16	INDEX / √	- Az érzékelt hőmérséklet, a harmatpont, a hőindex és a szélhőmérséklet közötti váltáshoz - Állítsa be az értéksökkenést
17	∧	- Az érték növelése
18	ÉRZÉKELŐ / WI-FI	- Nyomja meg az érzékelő szinkronizálásának (párosításának) elindításához - Tartsa lenyomva 6 másodpercig az AP módba való belépéshez vagy kilépéshez
19	FRISÍTÉS	Nyomja meg a gombot a feltöltési adatok és az időszinkronizálás frissítéséhez
20	°C / °F	A hőmérséklet mértékegységének °C és °F közötti váltása
21	BARO	Nyomja meg a relatív és abszolút nyomás közötti váltáshoz
22	RESET	- Nyomja meg a konzol visszaállításához - Tartsa lenyomva 6 másodpercig a konzol gyári beállításainak visszaállításához.
23	HI / LO / AUTO	A háttérvilágítás módjának kiválasztásához


4.3 Idő és dátum



1. Dátum / Hét napja
2. Holdfázis
3. Idő nyári időszámítással (DST)
4. Riasztás és jég előriasztás
5. Napkelte és napnyugta időpontja

4.3.1 Időszinkronizálás állapota

Miután a konzol csatlakozott az időszerverhez, megkapja az UTC időt. Az LCD kijelzőn megjelenik a „**SYNC**” ikon.



Az idő óránként automatikusan szinkronizálódik. A [**REFRESH**] gomb megnyomásával 1 percnél hosszabb időre manuálisan is lekérheti az internetes időt.

Ezt a használati utasítást a Leitz-Hungaria Kft fordította Önnek!

4.3.2 Wi-Fi kapcsolat

A konzol kijelzőjén megjelenő Wi-Fi ikon jelzi a konzol Wi-Fi út választóval való kapcsolatának állapotát.



Stabil: A konzol csatlakozik a Wi-Fi út választóhoz



Villog: A konzol a Wi-Fi út választóhoz való csatlakozást keresi

4.3.3 Vezeték nélküli érzékelő jel vétele

1. A konzol kijelzőjén a vezeték nélküli érzékelő(k) jelerőssége az alábbi táblázat szerint jelenik meg:

	Nincs jel	Gyenge jel	Jó jel
Kültéri 7 az 1-ben érzékelő			
Érzékelő csatorna			

- Ha a jel megszakad és 15 percen belül nem áll helyre, a jel ikon eltűnik. A hőmérséklet és a páratartalom a megfelelő csatornán „Er” jelzést fog mutatni.
- Ha a jel 48 órán belül sem áll helyre, az „Er” kijelzés állandóvá válik. Cserélje ki az elemeket, majd nyomja meg a [SENSOR / WI-FI] gombot az érzékelő újrapárosításához.

4.3.4 Holdfázis

A holdfázist a konzol idő- és a konzol dátuma határozza meg. Az alábbi táblázat a holdfázis ikonjait magyarázza. Északi és déli félteke. A déli féltekén történő beállításról lásd a 4.4. szakaszt.

Északi félteke	Holdfázis	Déli félteke
	Újhold	
	Növekvő holdfázis	
	Első negyed	
	Növekvő hold	
	Telihold	
	Csökkenő hold	
	Harmadik negyed	
	Fogyó hold	

4.4 Idő, dátum, egység és egyéb beállítások

Tartsa lenyomva a **[SET]** gombot 2 másodpercig a beállítási módba való belépéshez. Nyomja meg a **[^]** vagy **[INDEX]** gombot.

[v] gombbal állítsa be, majd a **[SET]** gombbal folytassa a beállítás következő lépésével. Kérjük, kövesse az alábbi beállítási eljárást.

Lépés	Mód	Beállítási eljárás
[SET] +2s	DST (nyári időszámítás)	Nyomja meg az [^] vagy az [INDEX/v] gombot az AUTO/ON/OFF beállítás kiválasztásához. Az AUTO beállítás a beírt időzóna alapján automatikusan beállítja a nyári időszámítást. Az ON beállítás az aktuális alapértelmezett időhöz egy órát ad hozzá. Az OFF beállítás a DST funkció teljes kikapcsolását jelenti.
[SET]	Idő	Nyomja meg [^] vagy [INDEX/v] gomb a perc/óra beállításához a[
[SET]	12/24 órás formátum	Nyomja meg [^] vagy [INDEX/v] gombot a 12 vagy 24 órás formátum kiválasztásához. a[
[SET]	Év	Nyomja meg [^] vagy [INDEX/v] gombot az év beállításához. a[
[SET]	Dátum	Nyomja meg [^] vagy [INDEX/v] gombot a nap / hónap beállításához. a[
[SET]	MD / DM kijelző formátum	Nyomja meg a[^] vagy az [INDEX/v] gombbal válassza ki a „Hónap / Nap” vagy a „Nap / Hónap” megjelenítési formátum
[SET]	Időszinkronizálás be/ki	Nyomja meg a [^] vagy az [INDEX/v] gombot az Időszinkronizálás funkció be-/kikapcsolásához. Ha az időt manuálisan szeretné beállítani, akkor az Időszinkronizálás funkciót ki kell kapcsolnia.
[SET]	Féltéke	Nyomja meg a [^] vagy az [INDEX/v] gombot az északi/déli féltéke kiválasztásához a holdfázis és a vezeték nélküli érzékelő rendszer irányának megadásához.
[SET]	Hétköznapok nyelve	Nyomja meg a [^] vagy az [INDEX/v] gombot a hétköznapok megjelenítési nyelvének kiválasztásához (elérhető nyelvek: EN, DE, FR, IT, ES, NL, RU).
[SET]	Hőmérséklet egység	Nyomja meg a[^] vagy az [INDEX/v] gombot a °C vagy °F kiválasztásához.
[SET]	Szélesség egység	Nyomja meg [^] vagy [INDEX/v] gombot a m/s, csomó, mph vagy km/h egység kiválasztásához. a[
[SET]	Szélirány kijelzési formátum	Nyomja meg a[^] vagy az [INDEX/v] gombot a 360 fokok vagy 16 irány kiválasztásához. megjelenítési formátum
[SET]	Fényegység	Nyomja meg [^] vagy [INDEX/v] gombot, hogy kiválassza a Klux, Kfc vagy W/m ² a[
[SET]	Baro nyomásegység	Nyomja meg [^] vagy [INDEX/v] gombot a hPa, mmHg vagy inHg érték kiválasztásához. a[
[SET]	Eső egység	Nyomja meg [^] vagy [INDEX/v] gombot a mm vagy in a[
[SET]	Kilépés a beállítási módból	



Megjegyzés:

- Normál üzemmódban nyomja meg a **[SET]** gombot az év és a dátum kijelzés közötti váltáshoz.
- A beállítás során a **[SET]** gombot 2 másodpercig lenyomva tartva visszatérhet a normál módba.

4.5 Riasztási idő beállítása

1. Normál időmódban tartsa lenyomva az **[ALARM]** gombot 2 másodpercig, amíg az ébresztőóra órászámjegye villogni kezd, és ezzel belép az ébresztőidő beállítási módba.
2. Az érték megváltoztatásához nyomja meg a **[^]** vagy **az [INDEX/v]** gombot. A gyors beállításához tartsa lenyomva a gombot.
3. Nyomja meg újra az **[ALARM]** gombot, hogy a beállítási érték percre váltszon, és a perc számjegye villogjon.
4. Nyomja meg **az [^]** vagy az **[INDEX/v]** gombot a villogó szám értékének beállításához.
5. Nyomja meg az **[ALARM]** gombot a beállítás mentéséhez és kilépéshez.

Ezt a használati útastást a Leitz-Hungaria Kft fordította Önnek!

4.5.1 Riasztás és hőmérséklet-előriasztás funkció aktiválása

1. Normál üzemmódban nyomja meg az **[ALARM]** gombot, hogy az ébresztő idő 5 másodpercig megjelenjen.
2. Amikor megjelenik az ébresztési idő, nyomja meg újra az **[ALARM]** gombot az ébresztő funkció aktiválásához. Vagy nyomja meg kétszer az **[ALARM]** gombot az ébresztő aktiválásához jég előjelző funkcióval.

Riasztás kikapcsolása	Riasztás bekapcsolva	Riasztás jégjelzéssel
		



Megjegyzés:

A jég előjelző funkció aktiválása után a riasztás 30 perccel korábban megszólal, ha a külső hőmérséklet $-3\text{ }^{\circ}\text{C}$ alá csökken.


4.5.2 Riasztás működése

Amikor eléri a riasztási időt, a riasztó hangjelzést ad. A riasztó hangjelzését a következő művelettel lehet leállítani:

- 2 perc után automatikusan leáll, ha nem végez semmilyen műveletet, és a riasztás másnap újra bekapcsol.
- Az **[ALARM / SNOOZE]** gomb megnyomásával szundi módba léphet, és az ébresztő 5 perc múlva újra megszólal.
- Az **[ALARM / SNOOZE]** gomb 2 másodpercig történő lenyomva tartásával vagy az **[ALARM]** gomb megnyomásával leállíthatja az ébresztőt, amely másnap újra bekapcsol.



Megjegyzés:

A szundi módban az ébresztő ikon  " folyamatosan villog.

4.6 Magas/alacsony időjárás riasztás beállítása

Normál időmódban nyomja meg az **[ALERT]** gombot a riasztás beállításának megtekintéséhez az alábbi lépésben.

Lépés	Mód	Beállítási eljárás
[ALERT]	Külső hőmérséklet magas riasztás	<ul style="list-style-type: none"> - Tartsa lenyomva az [ALERT] gombot 2 másodpercig a beállítási módba lépéshez, majd nyomja meg az [\wedge] vagy az [INDEX/\vee] gombot a riasztási érték beállításához. - Az [ALARM] gomb megnyomásával kapcsolja be/ki a riasztást.
[ALERT]	Külső hőmérséklet alacsony riasztás	<ul style="list-style-type: none"> - Tartsa lenyomva az [ALERT] gombot 2 másodpercig a beállítási módba lépéshez, majd nyomja meg az [\wedge] vagy az [INDEX/\vee] gombot a riasztási érték beállításához. - Nyomja meg az [ALARM] gombot a riasztás be-/kikapcsolásához.
[ALERT]	OUT magas páratartalom riasztás	<ul style="list-style-type: none"> - Tartsa lenyomva az [ALERT] gombot 2 másodpercig a beállítási módba lépéshez, majd nyomja meg az [\wedge] vagy az [INDEX/\vee] gombot a riasztási érték beállításához. - Nyomja meg az [ALARM] gombot a riasztás be-/kikapcsolásához.
[ALERT]	OUT alacsony páratartalom riasztás	<ul style="list-style-type: none"> - Tartsa lenyomva az [ALERT] gombot 2 másodpercig a beállítási módba lépéshez, majd nyomja meg az [\wedge] vagy az [INDEX/\vee] gombot a riasztási érték beállításához. - Nyomja meg az [ALARM] gombot a riasztás be-/kikapcsolásához.
[ALERT]	IN / CH magas hőmérséklet riasztás	<ul style="list-style-type: none"> - Nyomja meg az [CHANNEL] gombot az IN vagy CH 1-7 kiválasztásához - Tartsa lenyomva az [ALERT] gombot 2 másodpercig a beállítási módba lépéshez, majd nyomja meg az [\wedge] vagy az [INDEX/\vee] gombot a riasztási érték beállításához. - Nyomja meg az [ALARM] gombot a riasztás be-/kikapcsolásához.
[ALERT]	IN / CH alacsony hőmérséklet riasztás	<ul style="list-style-type: none"> - Nyomja meg az [CHANNEL] gombot az IN vagy CH 1-7 kiválasztásához - Tartsa lenyomva az [ALERT] gombot 2 másodpercig a beállítási módba lépéshez, majd nyomja meg az [\wedge] vagy az [INDEX/\vee] gombot a riasztási érték beállításához. - Nyomja meg az [ALARM] gombot a riasztás be-/kikapcsolásához.
[ALERT]	IN / CH magas páratartalom riasztás	<ul style="list-style-type: none"> - Nyomja meg az [CHANNEL] gombot az IN vagy CH 1-7 kiválasztásához. - Tartsa lenyomva az [ALERT] gombot 2 másodpercig a beállítási módba lépéshez, majd nyomja meg az [\wedge] vagy az [INDEX/\vee] gombot a riasztási érték beállításához. - Nyomja meg az [ALARM] gombot a riasztás be-/kikapcsolásához.

Lépés	Mód	Beállítási eljárás
-------	-----	--------------------

Ezt a használati utasítást a Leitz-Hungaria Kft fordította Önnök!

[ALERT]	IN / CH alacsony páratartalom riasztás	<ul style="list-style-type: none"> - Nyomja meg a [CHANNEL] gombot az IN vagy CH 1-7 kiválasztásához - Tartsa lenyomva az [ALERT] gombot 2 másodpercig a beállítási módba lépéshez, majd nyomja meg az [↖] vagy az [INDEX/√] gombot a riasztási érték beállításához. - Nyomja meg az [ALARM] gombot a riasztás be-/kikapcsolásához.
[RIASZTÁS]	Magas szélesség riasztás	<ul style="list-style-type: none"> - Tartsa lenyomva az [ALERT] gombot 2 másodpercig a beállítási módba lépéshez, majd nyomja meg az [↖] vagy az [INDEX/√] gombot a riasztási érték beállításához. - Nyomja meg az [ALARM] gombot a riasztás be-/kikapcsolásához.
[ALERT]	Erős riasztás érzése	<ul style="list-style-type: none"> - Tartsa lenyomva az [ALERT] gombot 2 másodpercig a beállítási módba lépéshez, majd nyomja meg az [↖] vagy az [INDEX/√] gombot a riasztási érték beállításához. - Nyomja meg az [ALARM] gombot a riasztás be-/kikapcsolásához.
[ALERT]	Alacsony riasztás érzékelése	<ul style="list-style-type: none"> - Tartsa lenyomva az [ALERT] gombot 2 másodpercig a beállítási módba lépéshez, majd nyomja meg az [↖] vagy az [INDEX/√] gombot a riasztási érték beállításához. - Nyomja meg az [ALARM] gombot a riasztás be-/kikapcsolásához.
[ALERT]	Magas haramatpont riasztás	<ul style="list-style-type: none"> - Tartsa lenyomva az [ALERT] gombot 2 másodpercig a beállítási módba lépéshez, majd nyomja meg az [↖] vagy az [INDEX/√] gombot a riasztási érték beállításához. - Nyomja meg az [ALARM] gombot a riasztás be-/kikapcsolásához.
[ALERT]	Alacsony haramatpont riasztás	<ul style="list-style-type: none"> - Tartsa lenyomva az [ALERT] gombot 2 másodpercig a beállítási módba lépéshez, majd nyomja meg az [↖] vagy az [INDEX/√] gombot a riasztási érték beállításához. - Nyomja meg az [ALARM] gombot a riasztás be-/kikapcsolásához.
[ALERT]	Magas hőindex riasztás	<ul style="list-style-type: none"> - Tartsa lenyomva az [ALERT] gombot 2 másodpercig a beállítási módba lépéshez, majd nyomja meg az [↖] vagy az [INDEX/√] gombot a riasztási érték beállításához. - Az [ALARM] gomb megnyomásával kapcsolja be/ki a riasztást.
[ALERT]	Alacsony szélhőmérséklet-riasztás	<ul style="list-style-type: none"> - Tartsa lenyomva az [ALERT] gombot 2 másodpercig a beállítási módba lépéshez, majd nyomja meg az [↖] vagy az [INDEX/√] gombot a riasztási érték beállításához. - Nyomja meg az [ALARM] gombot a riasztás be-/kikapcsolásához.
[ALERT]	Magas UV-sugárzás riasztás	<ul style="list-style-type: none"> - Tartsa lenyomva az [ALERT] gombot 2 másodpercig a beállítási módba lépéshez, majd nyomja meg az [↖] vagy az [INDEX/√] gombot a riasztási érték beállításához. - Nyomja meg az [ALARM] gombot a riasztás be-/kikapcsolásához.
[ALERT]	Erős fényerő-riasztás	<ul style="list-style-type: none"> - Tartsa lenyomva az [ALERT] gombot 2 másodpercig a beállítási módba lépéshez, majd nyomja meg az [↖] vagy az [INDEX/√] gombot a riasztási érték beállításához. - Nyomja meg az [ALARM] gombot a riasztás be-/kikapcsolásához.
[ALERT]	Nyomáscsökkenés riasztás (30 perc alatt bekövetkező esés)	<ul style="list-style-type: none"> - Tartsa lenyomva az [ALERT] gombot 2 másodpercig a beállítási módba lépéshez, majd nyomja meg az [↖] vagy az [INDEX/√] gombot a riasztási érték beállításához. - Nyomja meg az [ALARM] gombot a riasztás be-/kikapcsolásához.
[ALERT]	Magas esőzási intenzitás riasztás	<ul style="list-style-type: none"> - Tartsa lenyomva az [ALERT] gombot 2 másodpercig a beállítási módba lépéshez, majd nyomja meg az [↖] vagy az [INDEX/√] gombot a riasztási érték beállításához. - Nyomja meg az [ALARM] gombot a riasztás be-/kikapcsolásához.
[ALERT]	Kilépés a beállítási módból	

4.6.1 Időjárési riasztás működése

Ha beállítja az időjárési riasztást, és ez az érték a beállítási tartományon kívül esik, akkor a riasztó hangjelzés elindul, és a kapcsolódó időjárési érték villogni kezd.

A következő művelettel állítható le:




- Az érték visszatéréseivel a tartományba automatikusan leáll.
- Az [ALARM / SNOOZE] vagy [ALARM] gomb megnyomásával állíthatja le a hangot.



Megjegyzés:

- Az időriasztás bekapcsolásakor a ikon jelenik meg az időrészben.







Ezt a használati utasítást a Leitz-Hungaria Kft fordította Önnek!

- A jéglőrejelző riasztás bekapcsolásakor a  és a  ikon jelenik meg az időrészen.
- Az időjárás-riasztás bekapcsolásakor a  ikon jelenik meg az érték mellett.
- A beállítás során tartsa lenyomva a [] vagy [INDEX /] gombot az érték gyors beállításához.
- Az ébresztő funkció(k) automatikusan bekapcsol(nak), miután beállította az ébresztési időt.
- A beállítás során a [SET] gombot 2 másodpercig lenyomva tartva visszatérhet a normál módba.

4.7 A konzol funkciói

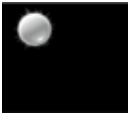4.7.1 Időjárás-előrejelzés

A beépített barométer folyamatosan figyeli a légköri nyomást. Az összegyűjtött adatok alapján előre jelezheti az időjárási viszonyokat a következő 12–24 órára 30–50 km (19–31 mérföld) sugarú körzetben.

Napos	Részen felhős	Felhős	Esős	Esős / Viharos	Havas
					



Megjegyzés:


- Az általános nyomásalapú időjárás-előrejelzés pontossága körülbelül 70–75%.
- Az időjárás-előrejelzés a következő 12–24 órára vonatkozó időjárási helyzetet tükrözi, nem feltétlenül a jelenlegi helyzetet.
- A **HAVAS** időjárás-előrejelzés nem a légköri nyomáson, hanem a külső hőmérsékleten alapul. Ha a hőmérséklet $-3\text{ }^{\circ}\text{C}$ ($26\text{ }^{\circ}\text{F}$) alatt van, a LCD-képernyőn a **HAVAS** időjárás ikon jelenik meg.

4.7.2 Barometrikus nyomás

A légköri nyomás a Föld bármely pontján a fölötte lévő légoszlop súlya által okozott nyomás. Egy légköri nyomás az átlagos nyomásra utal, és a magasság növekedésével fokozatosan csökken. A meteorológusok barométereket használnak a légköri nyomás mérésére. Mivel az abszolút légköri nyomás a magassággal csökken, a meteorológusok a tengerszinthez viszonyított nyomást korrigálják. Ezért az ABS nyomás 300 m magasságban 1000 hPa lehet, de a REL nyomás 1013 hPa.

Az Ön területére vonatkozó pontos REL nyomás megszerzéséhez forduljon a helyi hivatalos meteorológiai intézethez, vagy ellenőrizze az internetes időjárási weboldalon a valós idejű barométer állapotokat, majd állítsa be a relatív nyomást a konfigurációs alkalmazásban (**5.6. szakasz**).

1. Abszolút/relatív nyomásjelző
2. Barometrikus nyomás trend
3. Barometrikus nyomásérték
4. Nyomásesés-riasztás kijelző

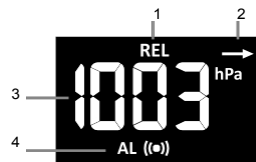

4.7.2.1 Abszolút vagy relatív légnyomás

Normál üzemmódban nyomja meg a [BARO] gombot az ABSZOLÚT és a RELATÍV légnyomás közötti váltáshoz.

4.7.3 Kültéri hőmérséklet, páratartalom


1. Kültéri hőmérséklet-leolvasás
2. A jel vételi erősségét jelző jelzőfény
3. Alacsony akkumulátor töltöttség jelző
4. Külső páratartalom kijelzése
5. Magas/alacsony riasztás jelző
6. Trendjelző



Megjegyzés:

Ha a hőmérséklet/páratartalom a mérési tartomány alatt vagy felett van, a kijelzőn „LO” vagy „HI” jelenik meg.

Az alacsony akkumulátor töltöttségi szintet jelző (3) csak akkor jelenik meg, ha az akkumulátor töltöttségi szintje alacsony. Ha az akkumulátorok teljesen feltöltöttek, az akkumulátor szimbólum nem jelenik meg.

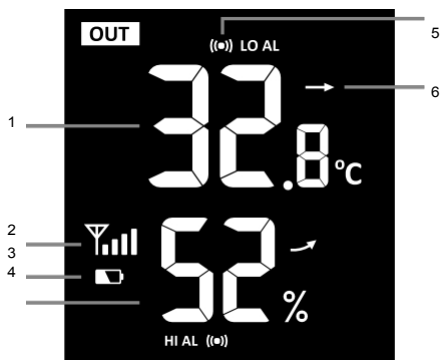


4.7.4 Időjárési index

Nyomja meg az [INDEX] gombot, hogy a kijelzőn az időjárési index részben a FEELS LIKE, DEW POINT, HEAT INDEX és WIND CHILL értékek között válthasson.

4.7.4.1 Érzékelt hőmérséklet

A hőérzet hőmérséklet azt mutatja, hogy milyennek fogjuk érezni a külső hőmérsékletet. Ez a szélhűvösség tényező (18 °C vagy annál alacsonyabb) és a hőindex (26 °C vagy annál magasabb) együttes hatásának eredménye. 18,1 °C és 25,9 °C közötti hőmérsékletek esetén, amikor a szél és a páratartalom kevésbé befolyásolja a hőmérsékletet, a készülék a tényleges külső hőmérsékletet mutatja hőérzet hőmérsékletként.

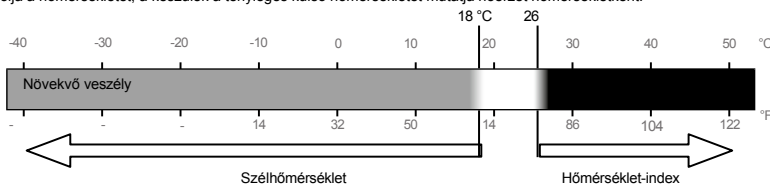

4.7.4.2 Harmatpont

A harmatpont az a hőmérséklet, amely alatt a levegőben lévő vízgőz állandó légnyomás mellett ugyanolyan sebességgel kondenzálódik folyékony vízzé, mint ahogy elpárolog. A kondenzált víz *harmatnak* nevezik, amikor szilárd felületen képződik.

4.7.4.3 Hőindex

A hőindexet a vezeték nélküli 7 az 1-ben érzékelő hőmérséklet- és páratartalom-adatai határozzák meg, amikor a hőmérséklet 26 °C (79 °F) és 50 °C (120 °F) között van.

Hőindex tartomány	Figyelmeztetés	Magyarázat
27 °C és 32 °C (80 °F és 90 °F) között	Figyelem	Hőkimerülés lehetősége
33 °C és 40 °C között (91 °F és 105 °F között)	Rendkívüli óvatosság	Hőkimerülés lehetősége
41 °C és 54 °C (106 °F és 129 °F) között	Veszély	Hőkimerülés valószínű
≥55 °C (≥130 °F)	Rendkívüli veszély	Erős kiszáradás / napszúrás veszélye

Ezt a használati utasítást a Leitz-Hungaria Kft fordította Önnek!

4.7.4.4 Szélhűlés

A vezeték nélküli 7 az 1-ben érzékelő hőmérséklet- és szélesebesség-adatainak kombinációja határozza meg az aktuális szélhűvösség-tényezőt. A szélhűvösség-értékek mindig alacsonyabbak a levegő hőmérsékleténél, amennyiben a képlet érvényes (azaz a képlet korlátai miatt 10 °C feletti tényleges levegő hőmérséklet és 9 km/h alatti szélesebesség esetén a szélhűvösség-érték hibás lehet).

4.7.5 Beltéri és opcionális CH1 ~ 7 hőmérséklet és páratartalom


Ez a konzol képes megjeleníteni a beltéri és a CH1~7 opcionális hő- és páratartalom-érzékelő mérési eredményeit. Normál módban nyomja meg a [CHANNEL] gombot a beltéri és a különböző vezeték nélküli csatornák közötti váltáshoz.

Az automatikus hurok funkcióhoz tartsa lenyomva a [CHANNEL] gombot 2 másodpercig, és megjelenik a hurok ikon. A konzol 4 másodpercenként végiggörgeti az összes érzékelő mérési eredményeit.

1. Beltéri / CH 1 ~ 7 hőmérséklet-érték
2. CH 1 ~ 7 automatikus hurok ikon
3. CH 1 ~ 7 ikon és jelerősség-jelző
4. CH 1 ~ 7 alacsony akkumulátor töltöttségű szint jelző
5. Beltéri / CH 1 ~ 7 páratartalom kijelző
6. Magas/alacsony riasztás jelző
7. Trendjelző
8. Kényelmi index ikon

Megjegyzés:

Az alacsony akkumulátor töltöttségű szint jelző (4) csak akkor jelenik meg, ha az akkumulátor töltöttségű szintje alacsony. Ha az akkumulátorok teljesen feltöltöttek, az akkumulátor szimbólum nem jelenik meg.

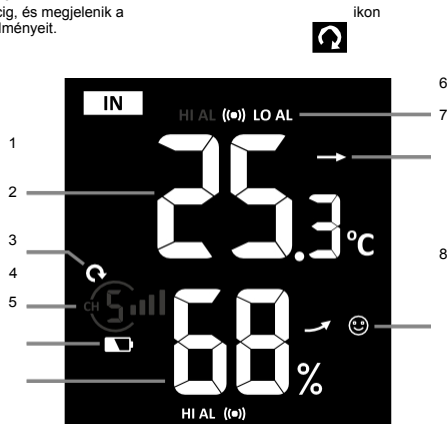

4.7.5.1 Kényelmi jelzés

A kényelmi jelzés egy képi jelzés, amely a beltéri levegő hőmérsékletén és páratartalmán alapul, és amelynek célja a kényelmi szint meghatározása.




Megjegyzés:

A komfortérzet jelzése ugyanazon hőmérséklet mellett is változhat, a páratartalom függvényében. 0 °C (32 °F) alatti vagy 60 °C (140 °F) feletti hőmérséklet esetén nincs komfortérzet jelzése.

4.7.6 Szél

1. Szélirány-kijelzés (16 pont vagy 360 fok)
2. Erős szél sebességjelző
3. Szélesebesség-szintjelző
4. Valós idejű szélirány-jelző (16 pont)
5. Átlagos/szélesebesség-jelzés vagy Beaufort-skála

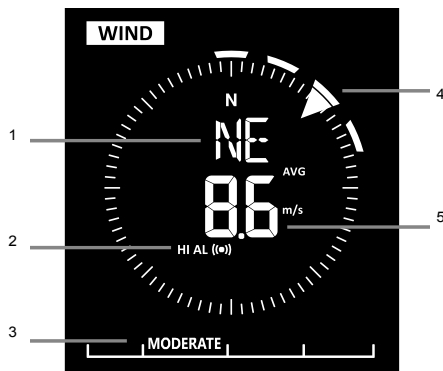

4.7.6.1 A szélkijelzési mód kiválasztásához

Normál módban nyomja meg a [WIND] gombot a BEAUFORT skála, az ÁTLAGOS és a GUST szélesebesség között.

4.7.6.2 Beaufort-skála táblázat

A Beaufort-skála egy nemzetközi szélesebbesség-skála, amely 0 (szélcsend) és 12 (hurrikán erejű szél) között mozog.


Beaufort-skála	Leírás	Szélesebbesség	Szárazföldi viszonyok
0	Nyugodt	<1 km/h	Nyugodt. A füst függőlegesen emelkedik.
		<1 mph	
		<1 csomó	
		<0,3 m/s	
1	Gyenge szél	1,1 ~ 5 km/h	A füst sodródása jelzi a szél irányát. A levelek és a szélkakasok mozdatlanok.
		1 ~ 3 mph	
		1 ~ 3 csomó	
		0,3 ~ 1,5 m/s	
2	Enyhe szellő	6 ~ 11 km/h	A szél érezhető a fedetlen bőrön. A levelek susognak. A szélkakasok elkezdnek mozogni.
		4 ~ 7 mph	
		4 ~ 6 csomó	
		1,6 ~ 3,3 m/s	
3	Enyhe szellő	12 ~ 19 km/h	A levelek és a kis gallyak folyamatosan mozognak, könnyű zászlók kinyútvá.
		8 ~ 12 mph	
		7 ~ 10 csomó	
		3,4 ~ 5,4 m/s	
4	Közepes szél	20 ~ 28 km/h	Por és laza papír repül. A kis ágak mozogni kezdenek.
		13 ~ 17 mph	
		11 ~ 16 csomó	
		5,5 ~ 7,9 m/s	
5	Friss szellő	29 ~ 38 km/h	A közepes méretű ágak megmozdulnak. A leveles kis fák elkezdnek lengeni.
		18 ~ 24 mph	
		17 ~ 21 csomó	
		8,0 ~ 10,7 m/s	
6	Erős szél	39 ~ 49 km/h	Nagy ágak mozognak. A felsővezetékben fűtőülés hallatszik. Az esernyő használata nehézkessé válik. Az üres műanyag szemetekes felborulnak.
		25 ~ 30 mph	
		22 ~ 27 csomó	
		10,8 ~ 13,8 m/s	
7	Erős szél	50 ~ 61 km/h	Egész fák mozognak. Erőfeszítésre van szükség a szél ellen haladni.
		31 ~ 38 mph	
		28 ~ 33 csomó	
		13,9 ~ 17,1 m/s	
8	Vihar	62 ~ 74 km/h	Néhány faág letörik. Az autók letérnek az útról. A gyalogos közlekedés jelentősen akadályozott.
		39 ~ 46 mph	
		34 ~ 40 csomó	
		17,2 ~ 20,7 m/s	
9	Erős szélvihar	75 ~ 88 km/h	Néhány faág letörik, és néhány kisebb fa kidől. Építési/ideiglenes táblák és barikádok kidőlnék.
		47 ~ 54 mph	
		41 ~ 47 csomó	
		20,8 ~ 24,4 m/s	
10	Vihar	89 ~ 102 km/h	A fák letérnek vagy kivágódnak, szerkezeti károsodás valószínű.
		55 ~ 63 mph	
		48 ~ 55 csomó	
		24,5 ~ 28,4 m/s	
11	Erős vihar	103 ~ 117 km/h	Széles körű növényzet- és szerkezeti károsodás valószínű.
		64 ~ 73 mph	
		56 ~ 63 csomó	
		28,5 ~ 32,6 m/s	
12	Hurrikán erejű	≥ 118 km/h	Súlyos, kiterjedt károkat okoz a növényzetben és az építményekben. A törmelék és a rögzítetlen tárgyak szétrepülnek.
		≥ 74 mph	
		≥ 64 csomó	
		≥ 32,7 m/s	

Ezt a használati utasítást a Leitz-Hungaria Kft fordította Önnek!

4.7.7 Eső

Az **ESŐ** rész az esőmennyiséget vagy az eső intenzitását mutatja.

1. Esőzések időtartamának jelzője
2. Csapadékmennyiség vagy csapadékindezítés
3. Erős esőzésre figyelmeztető jelző
4. Esőintenzitás-jelző
5. Esőintenzitás szint

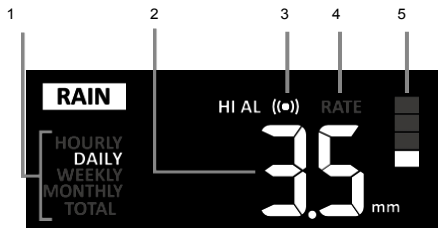

4.7.7.1 Az eső kijelző mód

Nyomja meg a [RAIN] gombot a következő módok közötti váltáshoz:

1. HOUR (ÓRA) – az aktuális óra összes csapadékmennyisége
2. DAY (NAP) – az éjfél óta lehullott csapadékmennyiség (alapértelmezett)
3. HÉT – a jelenlegi hét összes csapadékmennyisége
4. HÓNAP – a jelenlegi naptári hónap összes csapadékmennyisége
5. TOTAL (ÖSSZES) – az utolsó visszaállítás óta lehullott összes csapadékmennyiség
6. RATE - az aktuális csapadékmennyiség (10 perces csapadékadatok alapján)

4.7.7.2 Az esőmennyiség szintjének meghatározása

1. szint	2. szint	3. szint	4. szint
Enyhe eső	Közepes	Erős eső	Erős eső
0,1–2,5 mm/h	2,51 ~ 10,0 mm/h	10,1 ~ 50,0 mm/h	> 50,0 mm/h

A teljes csapadékmennyiség visszaállítása


Normál üzemmódban tartva lenyomva a [RAIN] gombot 2 másodpercig az összes csapadékmennyiség-adat visszaállításához. Az esőintenzitás csak eső esetén jelenik meg.

Megjegyzés:

A 7-in-1 érzékelősorozat telepítése során hibás mérési eredmények jelentkezhetnek. A telepítés befejezése és a készülék megfelelő működése után célszerű az összes adatot törölni és újratekenni.

4.7.8 Fényintenzitás, UV-index és leégési idő

1. Expozíciós szintjelző
2. Fényerősség-jelző
3. UV-index jelző
4. UV-szint
5. UV-index, fényerősség vagy leégési idő
6. UV magas riasztási jelző

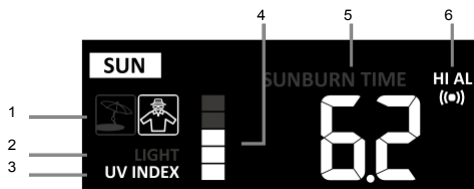

Normál módban nyomja meg a **SUN** gombot a napfény intenzitása, az UV-index és a leégési ideje közötti váltáshoz.


Fényerősség mód:

A kültéri érzékelő által érzékelt aktuális fényerősség megjelenítése.



UV-index mód:

A kültéri érzékelő által érzékelt aktuális UV-index megjelenítése. A megfelelő expozíciós szint és a javasolt védelmi mutató is megjelenik.

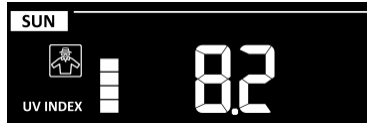

Napégés idő mód:

Az aktuális UV-szintnek megfelelő ajánlott napégési idő megjelenítése.



4.7.8.1 UV-index és expozíció táblázat

Expozíciós szint	Alacsony		Közepes			Magas		Nagyon magas			Extrém		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12~16	
UV-index													
Napégés idő	N/A		45 perc			30 perc		15 perc			10 perc		
Ajánlott védelem	N/A		Közepes vagy magas UV-szint! Napszemüveg, széles karimájú kalap és hosszú ujjú ruházat viselése ajánlott.						Nagyon magas vagy extrém UV-szint! Napszemüveg, széles karimájú kalap és hosszú ujjú ruházat viselése ajánlott. Ha kint kell maradnia, keressen árnyékos helyet.				



Megjegyzés:

- A leégés ideje normál bőrtípusra vonatkozik, csupán az UV-sugárzás erősségének referenciaértéke. Általánosságban elmondható, hogy minél sötétebb a bőr, annál hosszabb idő (vagy több sugárzás) szükséges ahhoz, hogy hatással legyen a bőrre.
- A fényintenzitás funkció a napfény észlelésére szolgál.
- Az UV-index csak akkor jelenik meg, ha mérhető napfény van.


4.8 Trendjelző

A trendjelző a hőmérséklet, a páratartalom és a légnyomás változásának trendjét mutatja a következő néhány percben.



4.9 Maximális/minimális rekordok

A konzol rögzíti a felhazott MAX / MIN időjárás adatokat a megfelelő időbélyeggel, hogy könnyen áttekinthetőek legyenek.

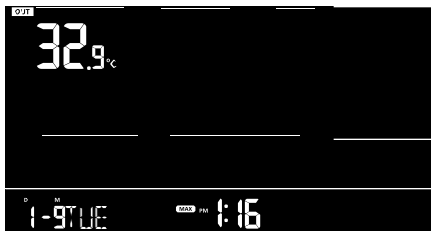

MAX rögzítési mód



MIN rögzítési mód

Ezt a használati utasítást a Leitz-Hungaria Kft fordította Önnek!

4.9.1 MAX/MIN rekordok

Normál módban nyomja meg a [MAX / MIN] gombot a MAX/MIN rekordok ellenőrzéséhez. A következő kijelző sorrendben jelennek meg: kültéri MAX hőmérséklet → kültéri MIN hőmérséklet → kültéri MAX páratartalom → kültéri MIN páratartalom → beltéri vagy aktuális csatorna MAX hőmérséklet → beltéri vagy aktuális csatorna MIN hőmérséklet → beltéri vagy aktuális csatorna MAX páratartalom → beltéri vagy aktuális csatorna MIN páratartalom → MAX átlagos szélesebbesség → MAX szélhőkés → MAX ÉRZÉKELT HŐMÉRSÉKLET → MIN ÉRZÉKELT HŐMÉRSÉKLET → MAX harmatpont → MIN harmatpont → MAX hőindex → MIN hőindex → MAX szélhőmérséklet → MIN szélhőmérséklet → MAX UV-index → MAX fényintenzitás → MAX relatív nyomás MIN relatív nyomás → MAX abszolút nyomás → MIN abszolút nyomás → MAX csapadékmennyiség.

4.9.2 A MAX / MIN rekordok törlése

Tartsa lenyomva a [MAX / MIN] gombot 2 másodpercig, hogy visszaállítsa az összes MAX és MIN rekordot.

4.10 AZ ELMÚLT 24 ÓRA ADATAI

A konzol automatikusan tárolja az elmúlt 24 óra időjárás adatait.

- Nyomja meg a [HISTORY] gombot, hogy megtekintse az aktuális óra időjárás adatainak kezdetét, pl. ha az aktuális idő 7:25, március 8., a kijelzőn a március 8., 7:00 órai adatok jelennek meg.
- Nyomja meg többször a [HISTORY] gombot a elmúlt 24 óra régebbi mérési eredményeinek megtekintéséhez, pl. 6:00 (március 8.), 5:00 (március 8.), ..., 10:00 (március 7.), 9:00 (március 7.), 8:00 (március 7.).

4.11 Háttérvilágítás

A [HI / LO / AUTO] csúszókapcsolóval válassza ki a háttérvilágítás módját.

5. Csatlakoztassa a konzolt a WI-FI-hez

5.1 Töltse le a WSLink konfigurációs alkalmazást



A konzol WI-FI-hez való csatlakoztatásához le kell töltenie a „WSLink” konfigurációs alkalmazást az alábbi linkek egyikéről a következő linkek egyikéről, a QR-kód beolvasásával, vagy az App Store-ban vagy a Google Play-en a „WSLink” kifejezésre keresve.



App Store



Google Play

A WSLink alkalmazás szükséges a konzol WI-FI-hez és az internethez való csatlakozásához, az időjárési szerver beállításához, az érzékelők kalibrálásához és a firmware frissítéséhez.



Megjegyzés:

- A WSLink alkalmazás kizárólag konfigurálásra szolgál. Nem használható az időjárési adatok távoli megtekintésére.
- A WSLink alkalmazás változhat és frissülhet.

5.2 Konzol hozzáférési pont módban

1. Amikor először kapcsolja be a konzolt, a konzol LCD-kijelzőjén villogó „AP” és  ikon jelenik meg, jelezve, hogy a konzol AP (hozzáférési pont) módba lépett, és készen áll a WI-FI beállításokra. A felhasználó a [SENSOR / WI-FI] gombot 6 másodpercig lenyomva tartva is manuálisan beléphet az AP módba.


A konzol AP módja



Ezt a használati utasítást a Leitz-Hungaria Kft fordította Önnek!

5.3 Adja hozzá konzolját a WSLinkhez

Nyissa meg a WSLink alkalmazást, és kövesse az alábbi lépéseket a konzol hozzáadásához a WSLinkhez.

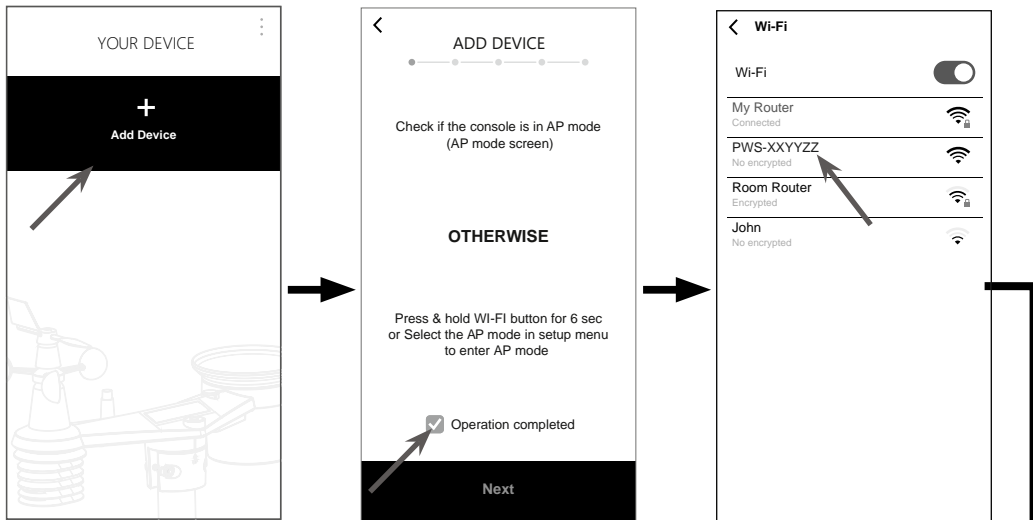

(a) Az Ön készüléke oldal

Érintse meg az „Eszköz hozzáadása” ikont.

(b) Győződjön meg arról, hogy a konzol AP módban van, jelölje be az „Művelet befejezve” négyzetet, majd érintse meg a „Következő” gombot, hogy átlépjen okostelefonja rendszer Wi-Fi hálózati oldalára.

(c) Válassza ki a konzol Wi-Fi hálózati nevét (a név mindig PWS-) a készülékhez való csatlakozáshoz. Ezután érintse meg a WSLink alkalmazást.

i Megjegyzés:

- Az első csatlakozáskor az „Nincs internetkapcsolat” lehetőséget kell kiválasztania, amikor csatlakozik ehhez az eszközhöz.
- Ha okostelefonja nem tud csatlakozni a konzolhoz, kérjük, kapcsolja ki az okostelefon mobiladat- / hálózati funkcióját, majd próbálja meg újra.

5.4 szakasz


Új konzol beállítása a WSLink segítségével



(d) Miután a konzol hozzáadódott a WSLinkhez, a konzol ikonja megjelenik az eszközlistán. Érintse meg a folytatáshoz.

5.4 Új konzol beállítása a WSLink segítségével


Az alkalmazás az alábbi lépéseket követi, hogy végigvezesse Önt a beállításon.

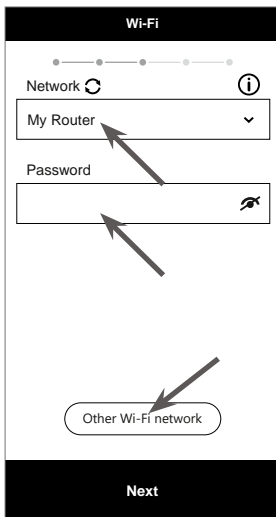

(e) Wi-Fi oldal

Hálózat: válassza ki a csatlakozáshoz a Wi-Fi hálózatot (router SSID). **Jelszó:** írja be a Wi-Fi jelszót. **Más Wi-Fi hálózat:** rejtett Wi-Fi hálózat beállítása.


Következő: lépjen az „Eszköz szerkesztése” oldalra.

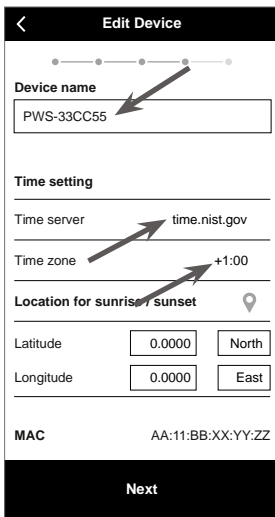

(f) Eszköz szerkesztése oldal

Eszköz neve: Adjon nevet az eszközének. **Időszerver:** válassza ki az időszert **Időzóna:** válassza ki az időzónát **Hely:** szükség esetén adja meg a helyét.

Következő: lépjen az „Időjárás szerver” oldalra.

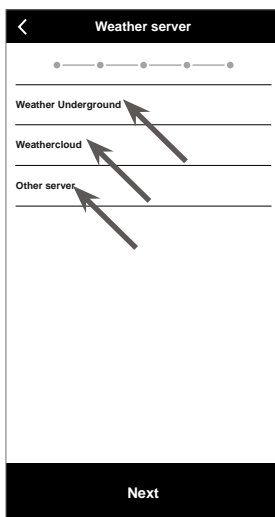

(g) **Időjárás szerver oldal** Weather Underground: lásd az 5.5 (c1) szakaszt. Weathercloud: lásd az 5.5 (c2) szakaszt. Egyéb szerver: lásd az 5.5 (c3) szakaszt. **Következő:** lépjen a „Beállítások” oldalra.


(j) Konzol törtése

Az eszköz eltávolításához az alkalmazásból csúsztassa balra a konzol ikont, majd érintse meg a kukát.



(i) Az Ön készüléke oldal

A beállítások most már elkészültek. Ha szükséges, bármikor megérintheti a konzol ikont, és követheti az eljárást a konzol beállításainak elvégzéséhez.

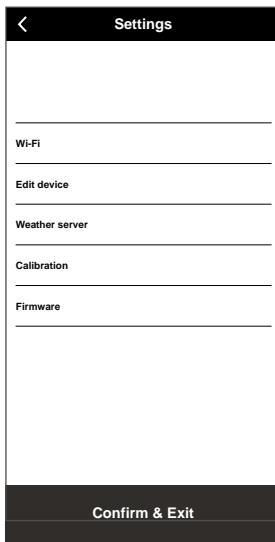


(h) Beállítások oldal

Ez a konzol főoldala, itt különböző beállítási oldalakra léphet be a konzol beállításához. A beállítások elvégzése után érintse meg a „Megerősítés és kilépés” gombra az AP módból való kilépéshez.

Ezt a használati utasítást a Leitz-Hungaria Kft fordította Önnek!


5.5

Időjárási szerver beállítása

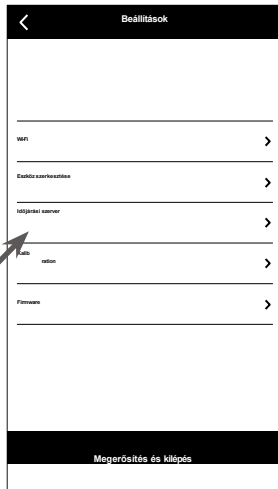

(a) **Beállítások oldal**

A beállítások oldalon érintse meg az „Időjárási szerver” elemet.

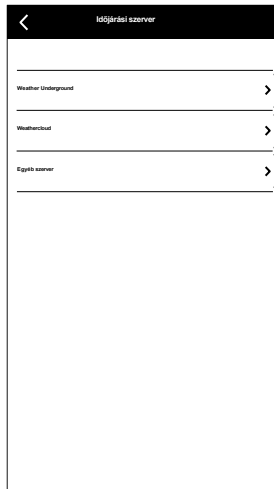

(b) Válassza ki az Időjárási szervert



(c1) Töltsd fel az időjárási adataidat a Weather Undergroundra

1. Regisztráljon fiókot és időjárási állomást a wunderground.com oldalon a 6.1 szakasz szerint
2. Írja be a wunderground.com webhelyről kapott állomásazonosítót és állomáskulcsot
3. Engedélyezze (vagy tiltsa le) a feltöltést.
4. Érintse meg a „Mentés” gombot.



(c2) Töltsd fel az időjárási adataidat a Weathercloudra

1. Regisztráljon egy fiókot és egy meteorológiai állomást a Weathercloud.net oldalon a 6.2 szakasz szerint.
2. Írja be a Weathercloud.net webhelyről kapott állomásazonosítót és állomáskulcsot
3. Engedélyezze (vagy tiltsa le) a feltöltést.
4. Kattintson a „Mentés” gombra.

Ezt a használati utasítást a Leitz-Hungaria Kft fordította Önnek!

Ijjon be más URL-t, például ws.aweкас.at, www.pwsweather.com vagy egyéni URL-t

Különbözö értékek választhatók másodpercekre vagy percekre.

MEGJEGYZÉS: Válassza ki a feltöltési intervallumot a különböző szerverkövetelményeknek megfelelően (pl. Awekas: 15 másodperc, PWS: 1 perc).

Kiválasztható

- WUnderground API
- WSLink API

MEGJEGYZÉS: Awekas, PWS vagy bármely más, a WUnderground API-val kompatibilis URL esetén válassza a WUnderground API típusát

(c3) Feltöltés egyedi szerverre (opcionális)

1. Készítse elő a WUnderground vagy WSLink API alapján testreszabott szerverét
2. Írja be a testreszabott szerver URL-címét, állomásazonosítóját és állomáskulcsát.
3. Válassza ki a feltöltési intervallumot és az API típusát
4. Engedélyezze (vagy tiltsa le) a feltöltést.
5. Kattintson a „Mentés” gombra.

5.6 Kalibrálás

(a) Beállítások oldal
A beállítások oldalon érintse meg a „Kalibrálás” gombot.

(b) Kalibrálás oldal


1. Kattintson az „Egység” gombra, hogy szükség esetén megváltoztassa az egységet, mielőtt beírja a kalibrációs értéket.
2. Érintse meg a mezőt, és adja meg a szükséges kalibrációs értéket.
3. Érintse meg a „Mentés” gombot.

Ezt a használati utasítást a Leitz-Hungaria Kft fordította Önnek!

Megjegyzés:

- A legtöbb paraméter kalibrálása nem szükséges, kivéve a relatív nyomást, amelyet a tengerszinthez kell kalibrálni, hogy figyelembe vegye a magasság hatását.
- A hőmérséklet és a nyomás esetében az alkalmazás mindig kiszámítja és konvertálja a kalibrációs értéket °C-ban, illetve hPa-ban.

5.7 Firmware

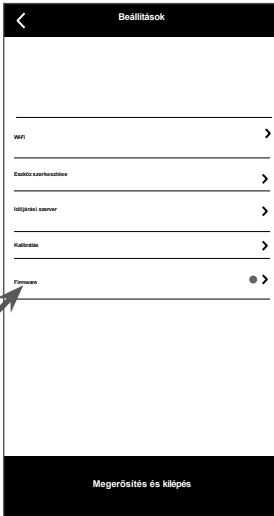

(a) Beállítások oldal

A beállítások oldalon érintse meg a „Firmware” elemet.



(b) Megjelenik az aktuális firmware verziója. Érintse meg az „Update” (Frissítés) gombot, ha új firmware áll rendelkezésre (piros pont jelzi).

A firmware feltöltése után a konzolra, kérjük, ellenőrizze a készülékén állapotát. További részletekért lásd a 8.1 szakaszban talált.

6. Fiók létrehozása az időjárású szervertől

A konzol WI-FI útvalasztón keresztül feltöltheti az időjárású adatokat a Weather Underground, Weathercloud vagy harmadik fél felhőszerverére. Az alábbi lépéseket követve állíthatja be készülékét.

Megjegyzés: A felhőszerver webhelye és alkalmazása előzetes értesítés nélkül változhat.

6.1 Weather Underground (WU) esetében

1. A <https://www.wunderground.com> webhelyen kattintson a jobb felső sarokban található **„Csatlakozás”** gombra a regisztrációs oldal megnyitásához. Kövesse az utasításokat a fiók létrehozásához.




2. Miután létrehozta fiókját és befejezte az e-mail ellenőrzést, térjen vissza a WU weboldalra, hogy bejelentkezzen. Ezután kattintson a felső részen található **„My Profile”** (Saját profil) gombra a legördülő menü megnyitásához, majd kattintson a **„My Weather Station”** (Saját időjárásállomás) gombra.




Ezt a használati utasítást a Leitz-Hungaria Kft fordította Önnök!


3. A „My Weather Station” oldal alján kattintson az „Add New Device” (Új eszköz hozzáadása) gombra az eszköz hozzáadásához.
4. A „Készülék típusának kiválasztása” lépésben válassza a listából az „Egyéb” lehetőséget, majd nyomja meg a „Tovább” gombot.

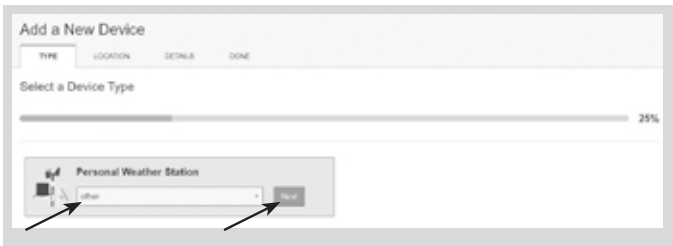

5. A „Készülék neve és helyének megadása” lépésben válassza ki a helyét a térképen, majd nyomja meg a „Tovább” gombot.

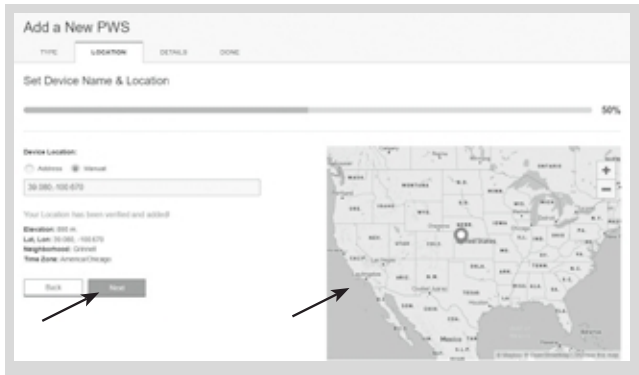

6. Kövesse az utasításokat, és adja meg az állomás adatait a „További információk az eszkösről” lépésben: (1) adjon nevet az időjárásállomásnak, (2) töltsse ki a többi adatot, (3) válassza az „Elfogadom” lehetőséget a Weather Underground adatvédelmi feltételeinek elfogadásához, (4) kattintson a „Tovább” gombra az állomás azonosítója és kulcsa létrehozásához.

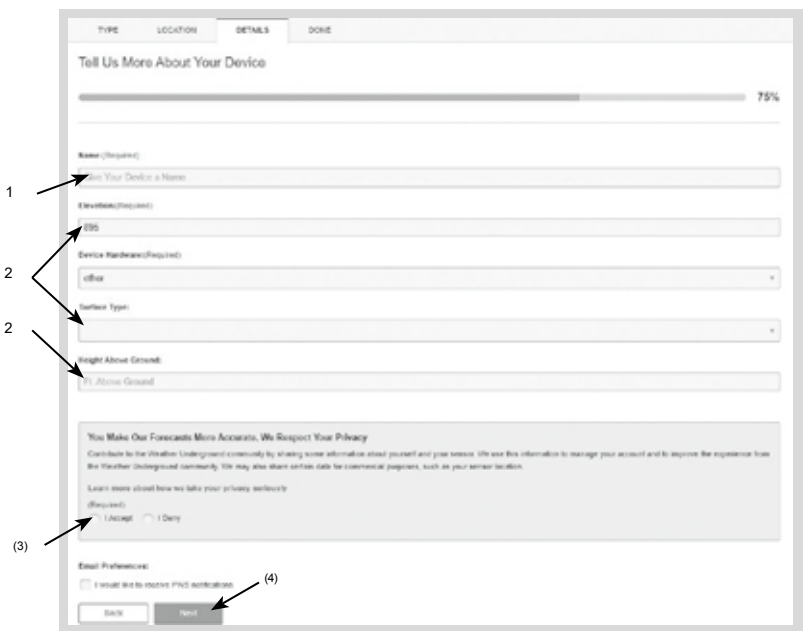

Ezt a használati utasítást a Leitz-Hungaria Kft fordította Önnek!

7. Írja fel a „Station ID” (Állomásazonosító) és a „Station key” (Állomáskulcs) adatait a további beállítási lépésekhez.




8. Az 5.5 szakaszban említett beállítási felületen válassza ki a Weather Undergroundot az Időjárási szervert beállítások szakasz első sorában, majd írja be az állomás azonosítóját és a Weather Underground által hozzárendelt kulcsot, majd kövesse a lépéseket a beállítás befejezéséhez.

9. Az adatok feltöltése a Weather Undergroundra folyamatban van.

6.2 Weathercloud (WC) esetén

1. A <https://weathercloud.net> oldalon adja meg adatait a „Join us today” (Csatlakozzon még ma) részben, majd kövesse az utasításokat a fiók létrehozásához.

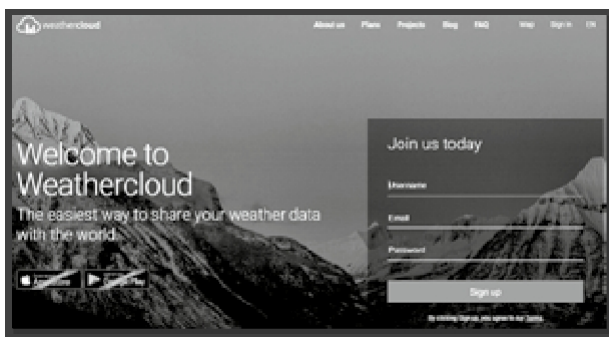

2. Jelentkezzen be a Weathercloudba, majd lépjen az „Eszközök” oldalra, és kattintson a „+ Új” gombra új eszköz létrehozásához.



Ezt a használati utasítást a Leitz-Hungaria Kft fordította Önnek!

3. Adja meg az összes információt az **Új eszköz létrehozása** oldalon, a **Modell*** kiválasztó mezőben válassza a „CCL” rész alatt a „W100 sorozat” lehetőséget. A **Kapcsolat típusa*** kiválasztó mezőben válassza a „BEÁLLÍTÁSOK” lehetőséget. Ha elkészült, kattintson a **Létrehozás gombra**.

Create new device

Basic information

Location

Name *

Model *

Link type *

Website

Description

Country *

State / Province *

City *

Time zone *

Latitude *

Longitude *

Altitude 0 m

Height 0 m

4. Jegyezze fel az azonosítóját és a kulcsát a további beállítási lépésekhez.

Link device

The link details for your device **WT_station** are provided below:

Weathercloud ID

Key

5. Az **5.5 szakaszban** említett beállítási felületen válassza ki a Weathercloudot a Weather server setup (Időjárási szerver beállítása) szakasz második sorában, majd írja be a Weathercloud által hozzárendelt állomásazonosítót és kulcsot, és kövesse a lépéseket a beállítás befejezéséhez.

6.3 PWSWeather esetén

A PWSWeather fiók létrehozásával és a kapcsolat beállításával kapcsolatos részletes utasítások letölthetők a következő internetes címen (angol nyelven): <https://www.bresser.de/download/pwsweather>

6.4 Awekas esetében

Az AWEKAS fiók létrehozásával és a kapcsolat beállításával kapcsolatos részletes kiegészítő utasítások a következő internetes címen tölthetők le (német nyelven): <https://www.bresser.de/download/awekas>

Ezt a használati utasítást a Leitz-Hungaria Kft fordította Önnek!

7. WUnderground & Weathercloud élő adatok megtekintése

7.1 Időjárási adatok megtekintése a WUnderground alkalmazásban

Jelentkezzen be fiókjába.

Az időjárási állomás élő adatainak megtekintéséhez egy webböngészőben (PC-n vagy mobil eszközön) látogasson el a <http://www.wunderground.com/oldalra>, majd írja be az „Állomás azonosító” számát a keresőmezőbe. Az időjárási adatok a következő oldalon jelennek meg. Bejelentkezhet a fiókjába is, hogy megtekintse és letöltsse az időjárási állomás rögzített adatait.

Az állomás megtekintésének másik módja a böngésző URL-sávjának használata. Írja be az alábbiakat az URL-sávba:

<https://www.wunderground.com/dashboard/pws/XXXX>



Ezután cserélje ki az XXXX-et a Weather Underground állomás azonosítójára, hogy megtekintse az állomás élő adatait.


7.2 Időjárási adatok megtekintése a Weathercloudban

1. Az időjárásállomás élő adatait web böngészőben (PC vagy mobil verzió) megtekintéséhez látogasson el a <https://weathercloud.net/oldalra>, és jelentkezzen be a saját fiókjába.

2. Kattintson az **View** ikonra az **Settings** állomás legördülő menüjében található



3. Kattintson a „Jelenleg”, „Szél”, „Evolúció” vagy „Belső” ikonra az időjárásállomás élő adatainak megtekintéséhez.

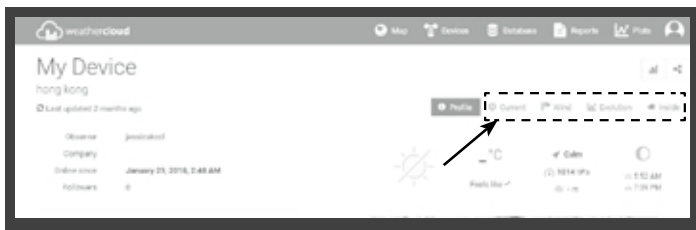

7.3 Időjárési adatok megtekintése a WSLink alkalmazáson keresztül

A WSLink alkalmazással a felhasználó a „Your Device” (Az Ön készüléke) menüpontban a WUnderground és/vagy a Weathercloud ikonra kattintva közvetlenül elérheti a műszerfalon az élő időjárési adatokat.




8. Karbantartás

8.1 Firmware frissítés

A konzol támogatja az OTA firmware-frissítési funkciót. A firmware bármikor fríszíthető bármikor (szükség szerint) a WSLink alkalmazáson keresztül.

8.1.1 A firmware frissítés lépései

1. A legújabb firmware automatikusan letöltődik az okostelefonjára, csak csatlakoztassa a konzolt, hogy ellenőrizze a firmware verzióját (lásd az 5.7. szakaszt).
 2. Kövesse az alkalmazás lépéseit, hogy az OTA fájlt átmásolja az okostelefonról a konzolra
 3. A fájl átvitelét követően a konzol elkezd a frissítést, amely körülbelül 5–10 percig tart. A frissítés során a folyamat előrehaladása látható (azaz 100 jelenti a befejezést).
- 
4. A frissítés befejezése után a konzol újraindul.
 5. A konzol **AP módban** marad, hogy ellenőrizhesse a firmware verzióját és az összes aktuális beállításokat ellenőrizhesse. Az AP módból való kilépéshez egyszerűen tartsa lenyomva a [**SENSOR / WI-FI**] gombot 6 másodpercig.




Fontos megjegyzés:

- A firmware frissítés során tartsa csatlakoztatva a tápellátást.
- Győződjön meg arról, hogy a WI-FI kapcsolat stabil.
- A frissítési folyamat megkezdésekor ne használja az okostelefont és a konzolt, amíg a frissítés be nem fejeződik.
- A firmware frissítése közben a konzol nem tölt fel adatokat az időjárési szerverre. A firmware frissítése után újra csatlakozik a WI-FI útválasztóhoz, és újra feltölti az adatokat. Ha a konzol nem tud csatlakozni az útválasztóhoz, lépjen be a WSLink alkalmazásba, és állítsa be újra.
- A firmware frissítése után, ha a beállítási adatok hiányoznak, kérjük, adja meg újra a beállítási adatokat.
- A firmware-frissítési folyamat potenciális kockázattal jár, amelynek 100%-os sikerét nem lehet garantálni. Ha a frissítés sikertelen, ismételje meg a fenti lépéseket a frissítéshez.


8.2 Akkumulátor cseréje

Ezt a használati utasítást a Leitz-Hungaria Kft fordította Önnök!

Ha az érzékelő antenna ikonja mellett megjelenik az alacsony akkumulátor töltöttséget jelző „” felirat, az azt jelzi, hogy az érzékelő akkumulátorának töltöttségi szintje alacsony. Kérjük, cserélje ki az akkumulátorokat újakra.

8.2.1 Az érzékelősorozat kézi újrapárosítása

A 7 az 1-ben időjárás-érzékelő rendszer vagy más kiegészítő érzékelők elemeinek cseréje után a szinkronizálást manuálisan kell elvégezni.

1. Cserélje ki az összes elemet az új elemekre a vezeték nélküli érzékelősorozatban.
2. Nyomja meg a konzolon a [**SENSOR / WI-FI**] gombot, hogy belépjen az érzékelő szinkronizálási módba (amit az antenna  villogása jelzi).

8.3 Visszaállítás és gyári beállítások visszaállítása

A konzol visszaállításához és újraindításához nyomja meg egyszer a [**RESET**] gombot, vagy vegye ki a tartalék akkumulátort, majd húzza ki az adaptert. A gyári beállítások visszaállításához és az összes adat törléséhez tartsa lenyomva a [**RESET**] gombot 6 másodpercig.

8.4 Vezeték nélküli 7 az 1-ben érzékelősor karbantartása



CSERÉLJE KI A SZÉLCSUPORKÁT


1. Távolítsa el a gumidugót és csavarja ki
2. Vegye ki a szélcsészét a cseréhez

AZ UV-ÉRZÉKELŐ TISZTÍTÁSA

- A pontos UV-mérés érdekében óvatosan tisztítsa meg az UV-érzékelő féldiánszögletét nedves mikroszálas ruhával.
- Az UV-érzékelő idővel természetesen elhasználódik.

A SZÉLVÉSZÉST Cseréje

Csavarja ki és vegye le a szélkeréket a cseréhez.

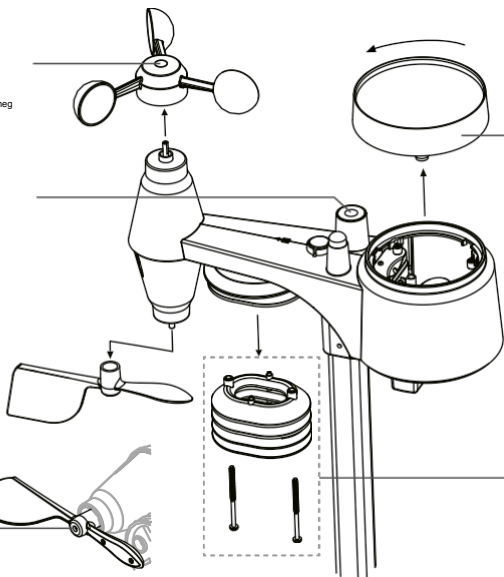

AZ ESŐGYŰJTŐ TISZTÍTÁSA

1. Forgassa el az esőgyűjtőt 30°-kal az óramutató járásával ellentétes irányba.
2. Óvatosan vegye le az esőgyűjtőt.
3. Tisztítsa meg és távolítsa el az esetleges szennyeződésekkel vagy rovarokat.
4. A gyűjtőt csak akkor szerelje vissza, ha teljesen tiszta és megszáradt.

A HIGRO-TERMO ÉRZÉKELŐ TISZTÍTÁSA

1. Távolítsa el a sugárzásvédő burkolat alján található 2 csavart.
2. Óvatosan húzza ki az alsó 4 védőburkolatot.
3. Óvatosan távolítsa el az érzékelőre a szennyeződésekkel és rovarokat (ne hagyja, hogy az érzékelők belseje nedves legyen).
4. Tisztítsa meg a burkolatot vízzel, hogy eltávolítsa az esetleges szennyeződésekkel vagy rovarokat.
5. Miután minden alkatrész tiszta és teljesen megszáradt, szerelje vissza őket.

Általában, ha a használati utasításban szereplő rendszeres karbantartási ütemtervet betartják, a felhasználó számíthat arra, hogy az érzékelősorozat teljes cseréje előtt több mint 3 év élettartama számíthat. Az időjárásállomás várható élettartamát nagyban befolyásolja a környezete, lásd a következő példákat:

Part menti, mocsaras vagy vizes élőhelyek. A sós levegő, a sós vízpermet és a savasodás a legnehezebb környezeti feltételek az időjárásállomás hosszú élettartama szempontjából. Ezek korrodálhatják a csapágyakat, az érzékelőlemezeket (hőmérséklet, páratartalom stb.), a rögzítőelemeket és más mozgó alkatrészeket. Ilyen környezetben a termék várható élettartama 1-3 év. Tábláink konform bevonattal vannak ellátva, hogy megakadályozzák ezt a korróziót. A digitális hőmérő és higrométer érzékelők a fém ellenállásának változó természetén alapulnak, ami gyorsabb korróziót eredményez.

Hosszú távú kitettség magas páratartalmú környezetnek. Hosszú távú kitettség magas páratartalomnak,

akár sós, akár savas, könnyen okozhatja a fém alkatrészek korai meghibásodását. Forró és száraz környezetben az időjárásállomás élettartama legfeljebb 5 év. A hurrikánok és a trópusi viharok szintén lerövidíthetik az időjárásállomások élettartamát.

9. Hibaelhárítás

Problémák	Megoldás
A 7 az 1-ben vezeték nélküli érzékelősorozat szakadozik vagy nincs kapcsolat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Győződjön meg arról, hogy az érzékelősor az átviteli tartományon belül van 2. Ha ez sem segít, állítsa vissza az érzékelőpárt a konzol segítségével.
Nincs WI-FI kapcsolat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ellenőrizze a kijelzőn a WI-FI ikont, amelynek bekapcsolt állapotban kell lennie, ha a kapcsolat sikeres. 2. A konzol BEÁLLÍTÁS oldalon ellenőrizze, hogy a WI-FI beállítások (router neve, biztonsági típus, jelszó) helyesek-e 3. Győződjön meg arról, hogy a WI-FI útválasztó 2,4 G-s sávhoz csatlakozik (5 G nem támogatott)
Nem lehet hozzáadni az eszközt a WSLinkhez	<ol style="list-style-type: none"> 1. Győződjön meg arról, hogy a WSLink a legújabb verzió 2. Győződjön meg arról, hogy az eszköz AP módban van. 3. Győződjön meg arról, hogy más okostelefon nem csatlakozik az eszközhöz.
Az első beállítás után az adatok nem jelennek meg a WUnderground vagy a Weathercloud oldalon.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a WUnderground vagy a Weathercloud néhány perctől néhány óráig tarthat, amíg érvényesíti a feltöltött adatait. 2. Próbálja meg frissíteni a WUnderground vagy a Weathercloud weboldalt.
Az adatok nem kerülnek továbbításra a WUnderground vagy a Weathercloud weboldalra	<ol style="list-style-type: none"> 1. Győződjön meg arról, hogy a konzol WI-FI-kapcsolata megfelelő. 2. A konzol BEÁLLÍTÁS oldalon ellenőrizze, hogy az állomás azonosítója és kulcsa helyes-e.
A csapadékmennyiség nem helyes	<ol style="list-style-type: none"> 1. Győződjön meg arról, hogy az esőgyűjtő tiszta, hogy a billenő vodór simán billenjen. 2. Győződjön meg arról, hogy az érzékelő stabilan és vízszintesen van felszerelve, hogy biztosítsa a helyes billenést.
A hőmérséklet-érték napközben túl magas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Helyezze az érzékelőt nyílt területre, legalább 1,5 m-re a talajszinttől. 2. Győződjön meg arról, hogy az érzékelő hőforrásoktól vagy hőtermelő szerkezetektől, például épületektől, járdáktól, falaktól vagy légkondicionáló berendezésektől távol van.
Éjszaka kondenzáció léphet fel az UV-érzékelő alatt.	Ez a napfény hatására eltűnik, és nem befolyásolja a készülék működését.

10. Műszaki adatok

10.1 Konzol

Általános műszaki adatok	
Méret (Sz x Ma x Mé)	202 x 138 x 38 mm (7,9 x 5,4 x 1,5 hüvelyk)
Súly	546,2 g (akkumulátor nélkül)
Fő áramellátás	DC 5 V, 1 A (USB C típusú bemenet)
Tartalék akkumulátor	1,5 V AAA x 3 (alkáli elemek ajánlottak)
Üzemi hőmérséklet-tartomány	-5 °C ~ 50 °C
Üzemi páratartalom	10–90% relatív páratartalom, nem kondenzáló
Támogatott érzékelő	<ul style="list-style-type: none"> - 1 vezeték nélküli 7 az 1-ben időjárásérzékelő rendszer - 7 vezeték nélküli hő- és páratartalom-érzékelő (opcionális)

Ezt a használati utasítást a Leitz-Hungaria Kft fordította Önnök!

RF frekvencia (Az ország verziójától függően)	868 MHz (EU vagy UK verzió)
Idővel kapcsolatos funkciók specifikációja	
Idő kijelzés	HH : MM
Óra formátum	12 órás AM/PM vagy 24 órás
Dátum kijelzés	DD / MM vagy MM / DD
Időszinkronizálási módszer	Internetes időszerver
Hétköznapi nyelvei	EN / DE / FR / ES / IT / NL / RU
Beállítási alkalmazás	
Alkalmazás neve	WSLink
Alkalmazás letöltési platform	Google Play és Apple Store
Támogatott platform	Android okostelefon vagy iPhone
Wi-Fi kommunikációs specifikáció	
Szabvány	802.11 b/g/n
Működési frekvencia:	2,4 GHz
Támogatott útválasztó biztonsági típusok	WPA / WPA2, WPA3, OPEN, WEP (a WEP csak hexadecimális jelszót támogat)
Barométer (Megjegyzés: A konzol által észlelt adatok)	
Barométer egység	hPa, inHg és mmHg
Mérési tartomány	540 ~ 1100 hPa
Pontosság	(700 ~ 1100 hPa ± 5 hPa) / (540 ~ 696 hPa ± 8 hPa) (20,67 ~ 32,48 inHg ± 0,15 inHg) / (15,95 ~ 20,55 inHg ± 0,24 inHg) (525 ~ 825 mmHg ± 3,8 mmHg) / (405 ~ 522 mmHg ± 6 mmHg) Tipikus 25 °C (77 °F) hőmérsékleten
Felbontás	1 hPa / 0,01 inHg / 0,1 mmHg
Beltéri hőmérséklet (Megjegyzés: A konzol által érzékelt adatok)	
Hőmérsékleti egység	°C és °F
Pontosság	≤0 °C ± 2 °C (≤32 °F ± 3,6 °F) >0 °C ± 1°C (>32 °F ± 1,8°F)
Felbontás	°C / °F (1 tizedesjegy)
Beltéri páratartalom (Megjegyzés: A konzol által érzékelt adatok)	
Páratartalom mértékegység	%
Pontosság	1 ~ 9% RH ± 8% RH @ 25°C (77°F) 10 ~ 90% RH ± 5% RH @ 25°C (77°F) 90 ~ 99% RH ± 8% RH @ 25°C (77°F)
Felbontás	1
Külséri hőmérséklet (Megjegyzés: Az adatok 7-in-1 érzékelővel kerültek rögzítésre)	
Hőmérsékletegység	°C és °F
Érzékelt hőmérséklet-tartomány	-65 ~ 50 °C
Hőérzet-kijelző tartomány	26 ~ 50 °C
Szélhűlés kijelzési tartomány	-65 ~ 18 °C (szélesség > 4,8 km/h)
Harmatpont kijelzési tartomány	-20 ~ 80 °C
Pontosság	0,1 ~ 60 °C ± 0,4 °C (32,2 ~ 140 °F ± 0,7 °F) -19,9 ~ 0 °C ± 0,7 °C (-3,8 ~ 32 °F ± 1,3 °F) -40 ~ -20 °C ± 1 °C (-40 ~ -4 °F ± 1,8 °F)
Felbontás	°C / °F (1 tizedesjegy)
Külső páratartalom (Megjegyzés: Az adatokat 7 az 1-ben érzékelővel mérve)	
Páratartalom mértékegység	%

Ezt a használati utasítást a Leitz-Hungaria Kft fordította Önnek!


Pontosság	1~9% RH ± 5% RH @25°C (77°F) 10~90% RH ± 3,5% RH @25°C (77°F) 91~99% RH ± 5% RH @25°C (77°F)
Felbontás	1
Szélsébség és -irány (Megjegyzés: Az adatok 7 az 1-ben érzékelővel kerültek rögzítésre)	
Szélsébség mértékegység	mph, m/s, km/h és csomó
Szélsébség kijelzési tartomány	0 ~ 112 mph, 50 m/s, 180 km/h, 97 csomó
Felbontás	mph, m/s, km/h és csomó (1 tizedesjegy)
Sebesség pontosság	< 5 m/s: +/- 0,8 m/s; > 5 m/s: +/- 10% (amelyik nagyobb)
Szélirány kijelzési mód	16 irány
Eső (Megjegyzés: Az adatokat a 7 az 1-ben érzékelő méri)	
Esőmennyiség mértékegysége	mm és hüvelyk
Esőintenzitás mértékegysége	mm/h és in/h
Pontosság	±7% vagy 1 típp
Tartomány	0 ~ 19999 mm (0 ~ 787,3 hüvelyk)
Felbontás	0,254 mm (3 tizedesjegy mm-ben)
UV-index (Megjegyzés: A 7 az 1-ben érzékelő által észlelt adatok)	
Kijelző tartomány	0 ~ 16
Felbontás	Egész szám
Fényerősség (Megjegyzés: 7-in-1 érzékelő által érzékelt adatok)	
Fényerősség egység	Klux, Kfc és W/m ²
Kijelző tartomány	0 ~ 200Klux
Felbontás	Klux, Kfc és W/m ² (2 tizedesjegy)

10.2 Vezeték nélküli 7 az 1-ben érzékelő

Méreték (Sz x Ma x Mé)	343,5 x 393,5 x 136 mm (13,5 x 15,5 x 5,35 hüvelyk) felszerelt állapotban
Súly	665 g (elemek nélkül)
Fő áramellátás	3 db AA méretű 1,5 V-os elem (nem újratölthető lítiumelemek ajánlottak)
Időjárás adatok	Hőmérséklet, páratartalom, szélsébség, szélirány, eső, UV-sugárzás és fényerősség
RF átviteli tartomány	150 m
RF frekvencia (országától függően)	868 MHz (EU, Egyesült Királyság)
Adási intervallum	12 másodperc
Üzemi hőmérséklet-tartomány	-40 ~ 60 °C (-40 ~ 140 °F) Alacsony hőmérséklet esetén nem újratölthető lítiumelemek szükségesek
Üzemi páratartalom-tartomány	1 ~99% relatív páratartalom

HULLADÉKKEZELÉS

A csomagolóanyagokat típusuknak megfelelően, például papírként vagy kartonként, megfelelően ártalmatlanítsa. A megfelelő ártalmatlanításról tájékozódjon a helyi hulladékkezelő szolgáltatótól vagy a környezetvédelmi hatóságánál.

-  Az elektronikus eszközöket ne dobja a háztartási hulladékba!
- Az Európai Parlament 2012/19/EK irányelve az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól

Ezt a használati utasítást a Leitz-Hungaria Kft fordította Önnek!

és annak német jogba való átültetése szerint a használt elektronikus eszközöket külön kell gyűjteni és környezetbarát módon újrahasznosítani.



Az elemekre és újratölthető elemekre vonatkozó előírásoknak megfelelően azok háztartási hulladékkal való együttes ártalmatlanítása kifejezetten tilos. Kérjük, gondoskodjon arról a használt elemeket a törvény előírásainak megfelelően ártalmatlanítsa – helyi gyűjtőponton vagy kiskereskedelmi üzletben. A háztartási hulladékba való elhelyezés megsérti az elemről szóló irányelvet. A mérgező anyagokat tartalmazó elemeket jelöléssel és kémiai szimbólummal látják el. „Cd” = kadmium, „Hg” = higany, „Pb” = ólom.

CE megfeleléségi nyilatkozat



A Bresser GmbH kijelenti, hogy a 7003300 alkatrészszámú berendezés típus megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU megfeleléségi nyilatkozat teljes szövege

megfeleléségi nyilatkozat teljes szövege a következő internetcímen érhető el: http://www.bresser.de/download/7003300/CE/7003300_CE.pdf

Garancia és szerviz

A szokásos garanciaidő 2 év, és a vásárlás napján kezdődik. Az ajándékdobozon feltüntetett meghosszabbított önkéntes garanciaidő igénybevételéhez regisztrálnia kell weboldalunkon.

A teljes garanciafeltételeket, valamint a garanciaidő meghosszabbításával kapcsolatos információkat és szolgáltatásaink részleteit a www.bresser.de/warranty_terms oldalon találja.

Ezt a használati utasítást a Leitz-Hungaria Kft fordította Önnek!

Szerviz

DE

A termékkel kapcsolatos kérdésekkel és esetleges reklamációkkal kapcsolatban kérjük, először vegye fel a kapcsolatot a szervizközponttal, lehetőleg e-mailben.

E-mail: service@bresser.de

Telefon*: +49 28 72 80 74 210

BRESSER GmbH

Ügyfélszolgálat

Gutenbergstr. 2

46414 Rhede Németország

*Helyi telefonszám Németországban (a hívás díja a telefonszolgáltató tarifájától függ); a külföldről kezdeményezett hívások magasabb költségekkel járnak.

HU

Ha kérdése vagy panasa van a termékkel kapcsolatban, vegye fel a kapcsolatot a magyar forgalmazóval (lehetőleg e-mailben).

E-mail: szerviz@leitz-hungaria.hu

Telefon*: +3620 935 5555

Figyelem!

A termék használata során ne tegye ki semmilyen elkerülhető kémiai, fizikai hatásra, sokkra, amelyről sejthető vagy ismert, hogy károsodást okozhat. Kerülje el, hogy a termék karbantartásának elmulasztása vagy más mulasztás jellegű hatás vagy kár érje.

A szállítás, tárolás és használat során vigyázzon az eszközre. Óvja a rázkódástól, súrlódástól, ütődéstől, sugárzásoktól (pl. de nem kizárólag víz-, napsugárzás, elektromos, hő- vagy mágneses hatás). Ne engedje, hogy vegyi anyag vagy más behatás érje, mindig tiszta kézzel használja.

Ezt a használati utasítást a Leitz-Hungaria Kft fordította Önnek!

Ezt a használati utasítást a Leitz-Hungaria Kft fordította Önnek!

Bresser GmbH Gutenbergstraße 2
46414 Rhede · Nemetschag
www.bresser.de

 @BresserEurope

Bresser UK Ltd. Suite 3G, Eden
House Enterprise Way
Edenbridge, Kent TN8 6HF Nagy-
Britannia



Irtümeer und technische Änderungen vorbehalten. · Hibák és műszaki változtatások joga fenntartva.
Sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. · Fouten en technische wijzigingen voorbehouden. Salvo errores y
modificaciones técnicas. · Con riserva di errori e modifiche tecniche.